



Solaris™ 9 8/03 Versionshinweise zu Sun™-Hardware - Ergänzungen

Solaris 9 8/03

Enthält zusätzliche Versionshinweise und Hinweise
zu nicht mehr unterstützten Produkten für
Solaris 9 auf Hardware-Produkten von Sun

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 U.S.A.
650-960-1300

Bestellnummer: 817-2957-11
August 2003, Ausgabe A

Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Handbuch an: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054, USA. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt oder Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wird in Lizenz vertrieben. Dadurch sind seine Verwendung, Vervielfältigung, Weitergabe und Dekompilierung eingeschränkt. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Sun und den Sun-Lizenzgebern, sofern vorhanden, darf kein Teil dieses Produkts oder Dokuments in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden. Software von anderen Herstellern einschließlich aller Schriften ist urheberrechtlich geschützt und von Sun-Lieferanten lizenziert.

Teile dieses Produkts können auf Berkeley BSD-Systemen basieren, die von der University of California lizenziert sind. UNIX ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen, das ausschließlich über die X/Open Company, Ltd., lizenziert wird.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, AnswerBook2, docs.sun.com, OpenBoot, SPARCstation Voyager, Xterminal, StarOffice, SunHSI/P, Ultra, Sun MediaCenter, JDK, SunATM, SunScreen, Sun Enterprise, Sun Fire, Sun Enterprise Authentication Mechanism, SunSwift, Power Management, Sun Enterprise SyMON, SunVTS, ShowMe TV, SunForum, Sun StorEdge, SunSolve, Netra, Java und Solaris sind Markenzeichen, eingetragene Markenzeichen oder Dienstleistungsmarken von Sun Microsystems, Inc., in den Vereinigten Staaten und in bestimmten anderen Ländern. Alle SPARC-Markenzeichen werden unter Lizenz verwendet und sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von SPARC International, Inc., in den Vereinigten Staaten und in bestimmten anderen Ländern. Produkte, die das SPARC-Markenzeichen tragen, basieren auf einer von Sun Microsystems, Inc., entwickelten Architektur.

Die grafischen Benutzerschnittstellen OPEN LOOK und Sun™ wurden von Sun Microsystems, Inc., für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun anerkennt dabei die von der Xerox Corporation geleistete Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der visuellen oder grafischen Benutzeroberflächen für die Computerindustrie. Sun ist Inhaber einer nicht ausschließlichen Lizenz von Xerox für die grafische Benutzeroberfläche von Xerox. Diese Lizenz gilt auch für Suns Lizenznehmer, die mit den OPEN LOOK-Spezifikationen übereinstimmende Benutzerschnittstellen implementieren und sich an die schriftlichen Lizenzvereinbarungen mit Sun halten.

Netscape Navigator ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Netscape Communications Corporation in den USA und anderen Ländern.

Adobe ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems, Incorporated.

DIE DOKUMENTATION WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM GELIEFERT, UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN REGELUNGEN, ZUSAGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH JEDLICHER IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH HANDELSÜBLICHER QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER WAHRUNG DER RECHTE DRITTER, WERDEN AUSGESCHLOSSEN, SOWEIT EIN SOLCHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST.



Bitte
wiederverwerten



Adobe PostScript

Inhalt

1. Neueste Informationen 1

Aktualisierung der Versionshinweise 1

SunVTS `fputest` schlägt in bestimmten nicht-englischen Sprachumgebungen fehl (BugID 4888506) 1

Gleichzeitige Verwendung von SunVTS `sutest` und `disktest` (BugID 4858028) 2

Unterstützung für Sun StorEdge A1000 2

Namensänderung für die Ergänzungs-CD 3

Unterstützung für Sun Fire V250 3

Dokumente auf der Software-Ergänzungs-CD 4

Unterstützung von Produkten, die nicht als Paket erhältlich sind 4

Flash PROM-Aktualisierung für den 64-Bit-Betrieb 5

DVD-ROM-/CD-ROM-Laufwerke bei Systemen ohne Monitor (Bug-ID 4365497) 5

Maintenance Update-CD 6

Dynamische Rekonfiguration auf Sun Fire 15K/12K Systemen 6

2. Nicht mehr unterstützte Produkte 7

In der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 nicht unterstützte Produkte 7

sun4d-Server 7

Ethernet Quad-Treiber `qe` und `qec` 7

Mehrweg-E/A-Verfahren Alternate Pathing 8

Token Ring-Netzwerktreiber 8

PC-Dateianzeigefunktion 8

SunFDDI- und SunHSI/S-Treiber 8

Zukünftig nicht mehr unterstützte Produkte 9

ShowMe TV 9

1e-Treiber 9

SPC-Treiber 9

Sun4m-Plattformgruppe 9

Bandgeräte 10

Schnittstellen für Speichermedien 10

Sun StorEdge A3000-, Sun StorEdge A3500- und Sun StorEdge A3500FC-
Systeme 10

Solaris-Wartungsaktualisierungen 11

3. Offene Aspekte 13

Applikationsspezifische Aspekte 13

Keine Unterstützung für SunScreen SKIP 1.1.1 in der Betriebsumgebung
Solaris 9 8/03 13

Hinweise zu SunVTS 5.1 Patch-Set 3 (PS 3) 13

Versionshinweise zu Sun Remote System Control 2.2.1 (RSC) 23

SunForum 29

WDR (WBEM-basierte Dynamische Rekonfiguration) 30

OpenGL 32

PC Launcher 32

Plattformspezifische Probleme	33
Netra-Server	33
Sun StorEdge-Systeme	33
Sun Fire-Systeme	34
Sun Fire 15K/12K-Systeme	35
Sun Blade-Systeme	36
Andere Probleme	36
Starten von Partitionen mit mehr als 2 GB (Bug-ID 1234177)	36
Standardmäßig installierte Netzwerktreiber	37
Seriell-Parallel-Controller-Treiber unterstützt die dynamische Rekonfiguration nicht (Bug-ID 4177805)	37
PGX32 DGA Pixmap mit Java SwingSet2 bringt X-Server zum Absturz (Bug-ID 4420220)	37
picld startet ohne Erstellung eines Speicherabzugs neu (Bug-ID 4459152)	38
Fehlschlagen von spec_open verhindert Einhängen von Punkten (Bug-ID 4431109)	38
Letzte Verbindung zum Subsystem kann getrennt werden (Bug-ID 4432827)	38
Herausgezogenes Kabel einer Zweikanal-FC PCI-Karte wird nicht erkannt (Bug-ID 4438711)	38
Herausgezogenes Kabel auf A5X00-System lässt Trennoperationen für Systemplatinen fehlschlagen (Bug-ID 4452438)	39
qlc Power Management verursacht Kernel-Absturz (Bug-ID 4446420)	39
Geräte werden nach dem Booten nicht erkannt (Bug-ID 4456545)	39
System kann sich beim Austauschen der Master-CPU aufhängen (Bug-ID 4405263)	40
Untagged-Geräte werden nicht korrekt unterstützt (Bug-ID 4460668)	40
Manche DVD- und CD-ROM-Laufwerke können Solaris nicht booten (Bug-ID 4397457)	40
MPxIO-Treiber verursacht während DR einen Domain-Absturz (Bug-ID 4467730)	41

scsi-Timeout auf cPCI- und Zweikanal-FC-PCI-Karten
(Bug-ID 4424628) 41

ATM LANE-Subnetze für IPv4/IPv6 schließen möglicherweise
Initialisierungsoperationen nicht ab (Bug-ID 4625849) 41

Installation kann bei Laufwerken über 96 GB fehlschlagen
(Bug-ID 4724529) 42

Nach dem OBP-Befehl `probe-scsi-all` muss der Befehl `reset-all`
eingegeben werden (Bug-ID 4589231) 42

4. Offene Punkte für Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systeme 43

Dynamische Rekonfiguration auf Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systemen 43

Systemspezifischer DR-Support 43

Installationsanweisungen für die Dynamic Reconfiguration-Software 44

Upgrade der System-Firmware 44

Bekannte DR-Einschränkungen 45

Allgemeine DR-Einschränkungen 45

Beschränkungen bezüglich CompactPCI 45

Verfahren zum Online- bzw. Offline-Schalten einer cPCI-
Netzwerkschnittstelle (IPMP) 46

Ruhezustand des Betriebssystems 48

Software-Fehler in der dynamischen Rekonfiguration 49

Seit der letzten Version behobene Fehler 49

Bekannte Fehler der Dynamic Reconfiguration 49

5. Offene Aspekte bei Sun Enterprise Midrange-Systemen 51

Dynamic Reconfiguration bei Sun Enterprise 6x00-, 5x00-, 4x00-
und 3x00-Systemen 51

Unterstützte Hardware 52

Hinweise zur Software 52

Bekannte Fehler 55

Speicher-Interleaving nach einem schwerwiegenden Zurücksetzen falsch
eingestellt (Bug-ID 4156075) 55

DR: Dekonfiguration einer CPU-/Speicherplatine mit aktiviertem Speicher-
Interleaving ist nicht möglich (Bug-ID 4210234) 55

DR: Dekonfiguration einer CPU-/Speicherplatine mit permanentem Speicher
ist nicht möglich (Bug-ID 4210280) 56

`cfgadm Disconnect` schlägt fehl, wenn `cfgadm`-Befehle gleichzeitig
ausgeführt werden (Bug-ID 4220105) 57

Drain und/oder Detach sind bei Sun Enterprise Server-Platinen mit QFE-
Karten nicht möglich (Bug-ID 4231845) 57

6. Versionshinweise zum Sun Enterprise 10000 59

Dynamische Rekonfiguration 59

DR-Modell 3.0 59

Allgemeines 60

InterDomain-Netzwerke (IDN) 60

Allgemeines 60

Die Betriebsumgebung Solaris 61

Allgemeines 61

7. Lizenzvertrag für Sun Management Center 63

Neue Bestimmungen des Lizenzvertrages 63

Binärsoftware-Lizenzvertrag von Sun Microsystems Inc. für
SUN MANAGEMENT CENTER 3.0 und SUN MANAGEMENT
CENTER 3.0 -ZUSATZMODULE: 63

Neueste Informationen

Dieses Handbuch enthält folgende Informationen:

- Neueste Informationen (dieses Kapitel)
- Erklärungen zu gegenwärtig und zukünftig nicht mehr unterstützten Produkten (Kapitel 2)
- Offene Aspekte (Kapitel 3)
- Offene Aspekte für Sun Fire™ 6800/4810/4800/3800 Systeme (Kapitel 4)
- Offene Aspekte für Sun Enterprise™ Midrange-Systeme (Kapitel 5)
- Offene Aspekte für Sun Enterprise 10000-Server (Kapitel 6)
- Neue Lizenzbestimmungen für Sun™ Management Center (Kapitel 7)

Aktualisierung der Versionshinweise

In diesem Abschnitt finden Sie neueste Informationen, die zwischen der Drucklegung dieses Dokuments und der Veröffentlichung der Betriebsumgebung Solaris™ 9 8/03 verfügbar werden.

SunVTS `fputest` schlägt in bestimmten nicht-englischen Sprachumgebungen fehl (BugID 4888506)

Der Befehl `fputest` schlägt in Sprachumgebungen fehl, die als `decimal_point` (Dezimaltrenner) ein anderes Zeichen als den Punkt (".") verwenden. In der Online-Manpage `localconv(1M)` finden Sie genaue Angaben zu `decimal_point`.

Hinweis – Dieser Fehler kann auch in SunVTS 5.1 PS2 auftreten.

Abhilfemaßnahme: Installieren Sie Patch 114479-11.

Gleichzeitige Verwendung von SunVTS sutest und disktest (BugID 4858028)

Wenn sutest und disktest auf einem Sun Blade 100- oder 150-System gleichzeitig ausgeführt werden, gibt SunVTS unter Umständen sutest-Fehler oder Warnmeldungen ähnlich wie diese aus:

```
07/11/03 16:35:58 dt214-175 SunVTS5.1ps2: VTSID 6003
sutest.WARNING
su0:
"data miscompare, cnt = 2910, exp = 0x5e, obs = 0x4e, receive
device = /dev/term/a, source device = /dev/term/a, baud rate =
9600"
Probable_Cause(s): <system load too heavy for selected baud rate>
<loopback connection defective> <bad serial port hardware> <system
software error> Recommended_Actions: <reduce system load> <lower
baud rate> <check loopback connection> <if the problem persists,
contact authorized Sun service provider>
```

Die Differenz zwischen dem erwarteten (*exp*) und dem festgestellten Wert (*obs*) beträgt stets 0x10.

Hinweis – Dieser Fehler kann auch in SunVTS 5.1, SunVTS 5.1 PS1 und SunVTS 5.1 PS2 auftreten.

Abhilfemaßnahme: Führen Sie sutest und disktest nicht gleichzeitig aus.

Unterstützung für Sun StorEdge A1000

Künftige Versionen des Betriebssystems Solaris enthalten möglicherweise keine Software-Unterstützung mehr für Sun StorEdge™ A1000-Arrays.

Namensänderung für die Ergänzungs-CD

Die CD, die früher als *Software Supplement for the Solaris 8 Operating Environment* bezeichnet wurde, trägt jetzt den Namen *Solaris 9 8/03 Software Supplement*. In früheren und aktuellen Dokumenten wird diese CD oft „Ergänzungs-CD“ genannt.

Unterstützung für Sun Fire V250

Obwohl die Sun Fire V250-Plattform nicht im Solaris 9 8/03-Handbuch zu Hardware Plattformen von Sun (Sun Hardware Platform Guide) aufgeführt ist, wird sie dennoch in Solaris 9 8/03 unterstützt. Im folgenden finden Sie die Informationen zu dieser Plattform:

- Plattformname: SUNW, Sun-Fire-V250
- Plattformgruppe: sun4u
- 64-Bit-Plattform
- Unterstützt keine 32-Bit-Kernel/-Treiber

Hinweis – Der Software-Metacluster SUNWCXall muss auf Sun Fire V250-Plattformen installiert werden.

Hinweis – In dieser Version wird die JumpStart-Installationsoption auf Sun Fire V250-Plattformen nicht unterstützt.

Dokumente auf der Software-Ergänzungs-CD

Die auf der Ergänzungs-CD vorhandene Dokumentation unterscheidet sich im Format von früheren Versionen. Dokumentationssammlungen im AnswerBook2™-Format werden in Solaris 9 8/03 nicht mehr mitgeliefert. An deren Stelle werden Handbücher als installierbare Packages von PDF- und HTML-Dateien zur Verfügung gestellt. Nach der Installation dieser Packages auf Ihrem System können Sie mithilfe eines Browsers bzw. eines Programmes zum Lesen von PDF-Dateien wie z.B. Netscape Navigator™ oder Adobe® Acrobat Reader direkt auf Dokumente zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Dokumentationskapitel im *Solaris 9 8/03 Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun*.

Unterstützung von Produkten, die nicht als Paket erhältlich sind

Die Solaris™ 9 8/03-Software wurde zwar als abwärtskompatibles Produkt entwickelt und auch dahingehend getestet, doch einige Anwendungen sind möglicherweise nicht vollständig ABI-kompatibel. Bitte wenden Sie sich direkt an den Hersteller des nicht im Paket erhältlichen Produkts, wenn Sie Informationen zur Kompatibilität benötigen.

Wenn Sie eine bereits vorhandene Solaris-Version aufrüsten und auf Ihrem System Produkte von Sun oder Drittanbietern installiert sind, die nicht als Paket erhältlich sind, müssen Sie sich zunächst vergewissern, dass diese Produkte von der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 unterstützt werden. Je nach dem Status der nicht als Paket erhältlichen Produkte bestehen für jedes Produkt drei Möglichkeiten:

- Vergewissern Sie sich, dass die vorhandene Version des nicht als Paket erhältlichen Produkts in der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 unterstützt wird.
- Erwerben und installieren Sie eine neue, in der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 unterstützte Version des nicht als Paket erhältlichen Produkts. Beachten Sie bitte, dass Sie in diesem Fall die ältere Version des betroffenen Produkts vor der Aufrüstung auf die Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 entfernen müssen. Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu dem nicht als Paket erhältlichen Produkt.
- Entfernen Sie das nicht als Paket erhältliche Produkt vor der Aufrüstung auf die Betriebsumgebung Solaris 9 8/03

Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller des betroffenen Produkts, von Ihrem Dienstleister oder auf folgender Seite:

<http://sunsolve.sun.com/pubpatch>

Flash PROM-Aktualisierung für den 64-Bit-Betrieb

Einige sun4u-Systeme müssen auf eine höhere Stufe der OpenBoot™-Firmware im Flash PROM aufgerüstet werden, bevor der 64-Bit-Modus der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 ausgeführt werden kann. Systeme, auf denen nur der 32-Bit-Modus läuft (wie z.B. die der sun4m-Plattformgruppe), benötigen für die Ausführung der Solaris 9 8/03-Software keine aktualisierte Firmware.

Nur für folgende Systeme ist unter Umständen eine Flash PROM-Aktualisierung erforderlich:

- Sun Ultra™ 1
- Ultra 2
- Ultra 450 und Sun Enterprise 450
- Sun Enterprise 3000, 4000, 5000 und 6000 Systeme

Ob für Ihr System eine Flash PROM-Aktualisierung erforderlich ist und wie Sie diese durchführen, erfahren Sie in allen Ausgaben des Dokuments *Solaris 8 Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun* unter <http://www.sun.com>.

Für die Systeme Ultra und Ultra 2 kann bei der Aktualisierung ein Antistatik-Armband erforderlich sein. Wenn Sie ein solches Band benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an strap@sun.com.

DVD-ROM-/CD-ROM-Laufwerke bei Systemen ohne Monitor (Bug-ID 4365497)

Die Energiesparfunktionen für interaktive Geräte wie Wechseldatenträger hängen von den Energiesparfunktionen des Monitors und der Grafikkarte ab. Solange der Bildschirm aktiv ist, bleiben Geräte wie CD-ROM-Laufwerke und Diskettenlaufwerke im Betriebszustand mit normaler Leistungsaufnahme. Wenn Sie ein System ohne Monitor benutzen, wechseln diese Geräte deshalb möglicherweise in den Energiesparmodus. Falls dies geschieht und Sie Ihr CD-ROM- oder Diskettenlaufwerk wieder in Betrieb nehmen möchten, geben Sie einfach `volcheck` ein. Das Betriebssystem fragt dann von allen Wechselgeräten den aktuellen Status ab.

Stattdessen können Sie die Energiesparfunktionen auf dem System auch über die grafische Benutzeroberfläche von Dtpower deaktivieren. Die Geräte wechseln dann auch bei einem System ohne Monitor nicht in den Energiesparmodus, sondern laufen immer in dem Betriebszustand mit normaler Leistungsaufnahme. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und stellt keinen Fehler dar.

Maintenance Update-CD

In zukünftigen Aktualisierungen der Betriebsumgebung Solaris ist die Maintenance Update-CD (MU) möglicherweise nicht mehr enthalten. Zum Aktualisieren einer Solaris-Version, also zum Beispiel zum Aufrüsten von Solaris 8 6/00 auf die Betriebsumgebung Solaris 8 1/01, empfiehlt es sich, die Option „Aufrüstung“ (siehe *Solaris 9 Advanced Installation Guide, SPARC-Plattform Edition*) zu verwenden. Auf der MU-CD sind nicht alle für eine Solaris-Aktualisierung benötigten Elemente enthalten und außerdem ist die Aufrüstung schneller als die Installation von dieser CD.

In Fällen, in denen das MU-Verfahren noch erforderlich ist, können Sie das MU-Abbild aus dem Internet von der SunSolveSM-Website unter <http://sunsolve.sun.com> abrufen.

Dynamische Rekonfiguration auf Sun Fire 15K/12K Systemen

Die Dynamische Rekonfiguration (DR) wurde erweitert und unterstützt jetzt auch die Rekonfiguration von hsPCI-Baugruppen sowie MaxCPU-Platinen. Diese Ressourcen können auf Sun Fire 15K/12K-Domains, auf denen neuere Versionen des Betriebssystems Solaris laufen, rekonfiguriert werden. Solaris 9 4/03 ist die erste Version des Betriebssystems Solaris 9, die diese Erweiterung unterstützt. Bei Solaris 8 ist dies die Version Solaris 8 2/02. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.sun.com/servers/highend/dr_sunfire/slot1_dr.html

Nicht mehr unterstützte Produkte

In diesem Kapitel werden Produkte beschrieben, die in diesem Release nicht mehr unterstützt werden, sowie Produkte, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr unterstützt werden.

In der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 nicht unterstützte Produkte

Folgende Produkte werden nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sun-Kundendienst.

sun4d-Server

Die folgenden auf der Architektur sun4d basierenden Server sind in dieser Version nicht mehr enthalten:

- SPARCstation™ 1000-Systeme
- SPARCcenter™ 2000-Systeme

Hardware-Optionen, für welche die Architektur sun4d erforderlich ist, sind in dieser Version nicht mehr enthalten.

Ethernet Quad-Treiber `qe` und `qec`

Die Ethernet Quad-Treiber `qe` und `qec` sind in dieser Version nicht mehr enthalten.

Mehrweg-E/A-Verfahren Alternate Pathing

Das Mehrweg-E/A-Verfahren Alternate Pathing (AP) ist in dieser Version nicht mehr enthalten. Dieses Verfahren wurde durch die moderneren und besser anpassbaren Technologien MPxIO und IPMP ersetzt.

Diese modernen Technologien bieten bessere globale Lösungen zur Mehrwegtechnik, die ausgereifte und benutzerfreundliche Schnittstellen, die gut in Solaris integriert sind, besitzen. IPMP bietet außerdem im Fehlerfall echte automatische Netzwerkumschaltung.

Falls Sie AP in früheren Solaris-Versionen für Mehrweg-E/A-Funktionen eingesetzt haben, wird für die Mehrweg-E/A-Steuerung die Nutzung dieser neueren Technologien empfohlen.

Token Ring-Netzwerktreiber

In diesem Release werden keine Netzwerktreiber für SBus-Token Ring und PCI-Bus-Token Ring mehr unterstützt.

PC-Dateianzeigefunktion

Die PC-Dateianzeigefunktion wird in dieser Version nicht mehr unterstützt.

Ähnliche Funktionen zur Anzeige von PC-Dateien stehen jetzt in der Sun StarOffice™ 6.0 Office Productivity Suite zur Verfügung. StarOffice kann mehr als 100 verschiedene Dateiformate gebräuchlicher Anwendungspakete wie Microsoft Office, Lotus, WordPerfect, WordStar, FrameMaker, AutoCAD, Photoshop u.v.a. lesen und erzeugen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.sun.com/staroffice>

SunFDDI- und SunHSI/S-Treiber

FDDI/S-, FDDI/P- und SunHSI/S™-Treiber werden in diesem Release nicht mehr unterstützt.

Zukünftig nicht mehr unterstützte Produkte

Folgende Produkte werden in zukünftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.

ShowMe TV

ShowMe TV™ wird in der nächsten Solaris-Version nicht mehr unterstützt.

1e-Treiber

1e-Netzwerktreiber werden in zukünftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt.

SPC-Treiber

Der Treiber für die SPC SBus-Schnittstellenkarte wird in späteren Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Die SPC-Karte ist ein Seriell-/Parallel-Controller (SBus, 8 serielle Schnittstellen, 1 parallele Schnittstelle).

Sun4m-Plattformgruppe

Die sun4m-Plattformgruppe wird in zukünftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Dies betrifft die folgenden Plattformen:

- SPARCclassic
- SPARCstation™ LX / LX+
- SPARCstation 4
- SPARCstation 5
- SPARCstation 10
- SPARCstation 20

Bandgeräte

Folgende Bandgeräte werden in künftigen Versionen des Betriebssystems Solaris möglicherweise nicht mehr unterstützt:

- Sun StorEdge™ DLT4700 Band-Autoloader
- Sun StorEdge L140-Bandbibliothek
- Sun StorEdge L280-Band-Autoloader
- Sun StorEdge L400-Bandbibliothek
- Sun StorEdge L1800-Bandbibliothek
- Sun StorEdge L1800-Bandbibliothek
- Sun StorEdge L11000-Bandbibliothek

Schnittstellen für Speichermedien

Folgende Gerätetreiberschnittstellen werden in künftigen Versionen des Betriebssystems Solaris möglicherweise nicht mehr unterstützt:

- `fast-writes` (Funktion des Treibers `pln`)
- `priority-reserve` (Funktion des Treibers `pln`)

Folgende Gerätetreiber werden in künftigen Versionen des Betriebssystems Solaris möglicherweise nicht mehr unterstützt:

- `/kernel/drv/pln`
- `/kernel/drv/pln.conf`
- `/kernel/drv/sparcv9/pln`
- `/kernel/drv/soc`
- `/kernel/drv/sparcv9/soc`

Das Dienstprogramm `/usr/sbin/ssaadm` wird in künftigen Versionen des Betriebssystems Solaris möglicherweise nicht mehr unterstützt.

Sun StorEdge A3000-, Sun StorEdge A3500- und Sun StorEdge A3500FC-Systeme

Für die folgenden Speichergeräte wird in künftigen Versionen des Betriebssystems Solaris möglicherweise keine Software-Unterstützung mehr bestehen:

- Sun StorEdge™ A3000
- Sun StorEdge A3500
- Sun StorEdge A3500FC

Solaris-Wartungsaktualisierungen

Die im Zusammenhang mit den verschiedenen Solaris-Aktualisierungen verfügbaren Patches, die sog. Wartungsaktualisierungen (Maintenance Updates, MUs) stehen für zukünftige Versionen möglicherweise nicht mehr zur Verfügung.

Offene Aspekte

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- „Applikationsspezifische Aspekte“ auf Seite 13
- „Plattformspezifische Probleme“ auf Seite 33
- „Andere Probleme“ auf Seite 36

Applikationsspezifische Aspekte

Keine Unterstützung für SunScreen SKIP 1.1.1 in der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03

Wenn zur Zeit SunScreen™ SKIP 1.1.1 auf Ihrem System installiert ist, müssen Sie die SKIP-Packages entfernen, bevor Sie Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 installieren oder aktualisieren. Folgende Pakete sollten entfernt werden: SICGbdcdr, SICGc3des, SICGcodes, SICGcrc2, SICGcrc4, SICGcsafe, SICGes, SICGkdsup, SICGkeymg, SICGkisup.

Hinweise zu SunVTS 5.1 Patch-Set 3 (PS 3)

Bezüglich SunVTS™ 5.1 PS 3 sind die folgenden Hinweise zu beachten.

Neue Funktionen und Tests für diese Version

Die SunVTS 5.1 PS 3-Software ist mit den Betriebsumgebungen Solaris 8 2/02, Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03, Solaris 8 HW 7/03, Solaris 9, Solaris 9 9/02, Solaris 9 12/02, Solaris 9 4/03 und Solaris 9 8/03 kompatibel. Die Version SunVTS 5.1 PS 3 weist folgende neue Funktionen und Tests auf:

- Level 2 SRAM-Test (`l2sramtest`) – Testet die Funktionalität des Level 2 SRAM-Speichers.
- Test für die Mehrfachverarbeitungs-Hardware (`cmptest`) – Testet die Funktionalität der Mehrfachverarbeitungs-Hardware.

Hinweis – Der SunPCi™ II-Test (`sunpci2test`) testet ab SunVTS 5.1 PS 2 die SunPCi II- und SunPCi III-Karten.

Hinweis – Alle neuen Funktionen, Tests und Testergänzungen, die im Patch-Set 3 von SunVTS enthalten sind, sind im Dokument *SunVTS 5.1 Patch Set 3 Documentation Supplement* (817-2116-05) dokumentiert. Dieses Dokument befindet sich auf der Ergänzungs-CD zur Solaris Software und kann von <http://docs.sun.com> heruntergeladen werden.

Genauere Angaben zu den neuen Funktionen und Tests in dieser Version entnehmen Sie bitte dem Dokument *SunVTS 5.1 Patch Set 3 Documentation Supplement*.

Hinweis – Der Name des Remote System Control-Tests (`rsctest`) wurde in in SunVTS 5.1 PS1 in System Service Processor-Test (`ssptest`) geändert. Der Grund für diese Änderung liegt darin, dass `ssptest` neben den Versionen 1.0 und 2.0 der Remote System Control-Hardware auch die Advanced Lights-Out Management-Hardware (ALOM) testet.

Hinweis – Der SPARCstorage® Array-Controller-Test (`plntest`) wird in zukünftigen Versionen von SunVTS nicht mehr unterstützt.

Online-Hilfe

Die Online-Hilfe zur SunVTS 5.1-Software enthält ein Kapitel, in dem der RAM-Test (`ramtest`) beschrieben wird. Dieser Test wird in SunVTS 5.1 jedoch nicht unterstützt.

Fehler im SunVTS 5.1 Test Reference Manual

Die Tabellen „Supported Test Modes“ der folgenden Kapitel im SunVTS 5.1 Test Reference Manual enthalten Fehler. In diesem Abschnitt werden die richtigen Angaben dazu aufgeführt:

- Compact Disk-Test (`cdtest`)
Der Online-Testmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.
- CPU-Test (`cputest`)
Der Online-Testmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.
- Festplatten- und Diskettenlaufwerkstest (`disktest`)
Der Online-Testmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.
- DVD-Test (`dvdtest`)
Der Online-Testmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.
- Test für den parallelen ECP 1284-Druckeranschluss (`ecpptest`)
Der Online-Testmodus wird in SunVTS 5.1 nicht unterstützt.
- Sun StorEdge A5x00-Test (`enatest`)
Funktions- und Online-Testmodi werden in SunVTS 5.1 unterstützt.
- Sun StorEdge 1000-Gehäusetest (`enctest`)
Der Online-Testmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.
- Umgebungstest (`env2test`)
Online- und Exklusivtestmodi werden in SunVTS 5.1 nicht unterstützt.
- Umgebungstest (`env4test`)
Der Verbindungstestmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.
- Test für Gleitkommaeinheiten (`fputest`)
Online- und Exklusivtestmodi werden in SunVTS 5.1 unterstützt.
- Cache-Konsistenztest (`mpconstest`)
Nur der Exklusivtestmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.
- Multiprozessortest (`mpctest`)
Nur der Exklusivtestmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.
- Test der Qlogic 2202-Platine (`qlctest`)
Nur Exklusiv- und Verbindungstestmodi werden in SunVTS 5.1 unterstützt.
- Test für serielle Anschlüsse (`sptest`)
Der Online-Testmodus wird in SunVTS 5.1 nicht unterstützt.

- System-Service-Prozessor-Test (`ssptest`)
Der Exklusivtestmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.
- SunHSI-Platinentest (`sunlink`)
Der Online-Testmodus wird in SunVTS 5.1 nicht unterstützt.
- Systemtest (`systemst`)
Der Verbindungstestmodus wird in SunVTS 5.1 nicht unterstützt.
- Bandlaufwerkstest (`tapetest`)
Der Online-Testmodus wird in SunVTS 5.1 nicht unterstützt.
- S24-Grafikkartentest (`tcxtest`)
Der Verbindungstestmodus wird in SunVTS 5.1 unterstützt.

Fehler im *SunVTS-Benutzerhandbuch*

Im Anhang A (Referenz zu SunVTS-Fenstern und Dialogfeldern) wird in Tabelle A-11 für das Feld Max Errors im Beispieldialogfeld für Parameter (Test Parameter Options) des Tests `systemst` (Abb. A-11) der falsche Standardwert 0 (null) aufgeführt. Der richtige Wert für diesen Parameter des Tests `systemst` ist 1 (Abb. A-11).

Im Anhang A wird weiterhin in Tabelle A-13 für das Feld Max System Errors im Beispieldialogfeld für Schwellwerte (Threshold Options) des Tests `systemst` (Abb. A-13) der falsche Standardwert 0 (null) aufgeführt. Der richtige Wert für diesen Parameter des Tests `systemst` ist 1 (Abb. A-13).

Mögliche Installationsprobleme

Wie in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben, können bei dem Versuch, SunVTS mit einem anderen Installationsprogramm als `pkgadd` zu installieren, verschiedene Probleme auftreten.

Wenn die SunVTS 5.1-Software im `/opt`-Standardverzeichnis installiert wird, können Sie ein späteres SunVTS 5.1 Patch Set auf dem gleichen System nicht in einem anderen Verzeichnis installieren. Wenn Sie eine solche Installation mit `pkgadd` vornehmen, wird die folgende Fehlermeldung ausgegeben:

```
pkgadd: ERROR: SUNWvts is already installed at /opt. Cannot create
a duplicate installation.
```


Dieser Fehler ist darauf zurückzuführen, dass die Basispackageversion für SunVTS 5.1 und alle späteren SunVTS 5.1 Patch Sets identisch ist. Wenn ein SunVTS 5.1 Patch Set in dem /opt-Standardverzeichnis installiert wird, in dem bereits die SunVTS 5.1-Software installiert ist, wird die Installation mit der folgenden Warnmeldung erfolgreich ausgeführt:

```
This appears to be an attempt to install the same architecture and
version of a package which is already installed. This
installation will attempt to overwrite this package.
```

Problem aufgrund der Abhängigkeit der Installation von bestimmten Packages in Solaris 8 (RFE-ID 4823716)

Ab SunVTS 5.1 sind für die SunVTS-Software XML-Packages erforderlich, die in der Solaris 8 2/02-Distribution nicht enthalten sind. Bei Solaris 9 werden alle erforderlichen Packages zusammen mit der End User Solaris Software Group (Minimalinstallation) installiert.

Hinweis – Die zusätzlichen XML-Packages stehen auf den Software Supplement CD-ROMs für Solaris 8 HW 12/02 und Solaris 8 HW 7/03, nicht jedoch auf der Software Supplement CD-ROM für Solaris 8 2/02 zur Verfügung. Die Installation von SunVTS 5.1 wird unter Solaris 8 2/02 zwar unterstützt, die XML-Packages sind in der Solaris 8 2/02-Distribution jedoch nicht enthalten.

Sie können SunVTS 5.1 auf Solaris 8 2/02, Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03 installieren. Wenn Sie SunVTS 5.1 oder höher unter einer dieser Versionen installieren, müssen Sie die erforderlichen XML-Packages (SUNW1xml[32-Bit] und SUNW1xmlx[64-Bit]) von der Software Supplement CD-ROM für Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03 oder Solaris 8 HW 7/03 getrennt installieren.

Hinweis – SunVTS 4.6, die Version, die auf der Software Supplement CD-ROM für Solaris 8 2/02 enthalten ist, hängt nicht von XML-Packages ab und wird unter Solaris 8 2/02 unterstützt. SunVTS 5.1 wird auch unter Solaris 8 2/02 unterstützt, wenn die XML-Packages von den Ergänzungs-CDs für Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03 oder Solaris 8 HW 7/03 installiert werden.

Für Solaris 8-Versionen:

1. Installieren Sie die End User Solaris Software Group (Minimalinstallation).
2. Installieren Sie die XML-Packages SUNW1xml(32 Bit) und SUNW1xmlx(64 Bit) von der Software Supplement CD-ROM für Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03 oder Solaris 8 HW 7/03.

Hinweis – Diese XML-Packages sind in der Solaris 8 2/02-Distribution nicht enthalten.

3. Installieren Sie die Packages `SUNWzlib(32 Bit)` und `SUNWzlibx(64 Bit)` aus der Entire Solaris Software Group von der Software CD-ROM für Solaris 8 2/02, Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03 oder Solaris 8 HW 7/03.

Hinweis – Für die XML-Packages sind die Packages `SUNWzlib(32 Bit)` und `SUNWzlibx(64 Bit)` erforderlich, die nicht Teil der End User Solaris Software Group für Solaris 8 2/02, Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03 bzw. Solaris 8 HW 7/03 sind.

4. Installieren Sie die optionalen Packages `SUNWcpc(x)/SUNWcpcu(x)` nur, wenn bestimmte Performance-Zähler für bestimmte CPU- und Hauptspeichertests angezeigt werden sollen. Andernfalls brauchen Sie diese Packages nicht zu installieren.

Die Packages `SUNWcpc/SUNWcpcu(x)` sind in der Entire Solaris Software Group für Solaris 8 2/02, Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03 und Solaris 8 HW 7/03 enthalten. Diese Packages sind in der End User Solaris Software Group für Solaris 8 2/02, Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03 und Solaris 8 HW 7/03 nicht enthalten.

Für Solaris 9 und spätere Versionen:

1. Installieren Sie die End User Solaris Software Group (oder eine andere Softwaregruppe).

Die XML-Packages (`SUNWlxml[32-Bit]` und `SUNWlxmlx[64-Bit]`) sowie die `SUNWzlib`-Packages (`SUNWzlib[32 Bit]` und `SUNWzlibx[64 Bit]`) sind Teil der End User Solaris Software Group (und der Entire Solaris Software Groups) für Solaris 9-Versionen.

2. Installieren Sie die optionalen Packages `SUNWcpc(x)/SUNWcpcu(x)` nur, wenn bestimmte Performance-Zähler für bestimmte CPU- und Hauptspeichertests angezeigt werden sollen. Andernfalls brauchen Sie diese Packages nicht zu installieren.

Die Packages `SUNWcpc(x)/SUNWcpcu(x)` sind Teil der Entire Solaris Software Group, nicht jedoch der End User Solaris Software Group.

Installationsproblem:

Nur-32-Bit-Systeme und Web Start 2.0 (Bug-ID 4257539)

WebStart 2.0 installiert SunVTS möglicherweise nicht auf Systemen, auf denen die Solaris 64-Bit-Umgebung nicht installiert ist. WebStart 2.0 entfernt die SunVTS 32-Bit-Packages, wenn die Installation durch die SunVTS 64-Bit-Packages unterbrochen wird.

Lösung: Installieren Sie die 32-Bit-Packags von SunVTS mit dem Befehl `pkgadd` gemäß der Anleitung im *SunVTS 5.1 User's Guide*.

Installationsproblem:

Sicherheit und Web Start 2.0 (Bug-ID 4362563)

Bei der Installation von SunVTS mit Web Start 2.0 werden Sie nicht dazu aufgefordert, die SunVTS-Sicherheitsfunktion SEAM (Sun Enterprise Authentication Mechanism™) Kerberos v5 zu aktivieren. Standardmäßig wird SunVTS ohne diese hohe Sicherheitsstufe installiert. Wenn Sie eine Sicherheit auf derart hoher Stufe nicht wünschen, besteht für Sie kein Problem.

Lösung: Um die hohe SEAM-Sicherheitsstufe zu aktivieren, installieren Sie die SunVTS-Packages mit dem Befehl `pkgadd`, wie im Dokument *SunVTS 5.1 User's Guide* beschrieben.

Installationsproblem:

Das Installationsverzeichnis bei Web Start 2.0 ist nicht benutzerdefinierbar (Bug-ID 4243921)

Wenn Sie versuchen, SunVTS mit Web Start 2.0 zu installieren, können Sie das Installationsverzeichnis für SunVTS nicht ändern. SunVTS wird in `/opt` installiert.

Lösung: Installieren Sie SunVTS mit dem Befehl `pkgadd -a none` im Verzeichnis Ihrer Wahl gemäß der Anweisung im *SunVTS 5.1 User's Guide*.

Installationsempfehlung:

Führen Sie die Installation/Deinstallation mit dem gleichen Programm durch.

Verwenden Sie zum Installieren und Deinstallieren der SunVTS-Software dasselbe Tool bzw. Dienstprogramm. Wenn Sie die Software mit `pkgadd` installieren, verwenden Sie also für die Deinstallation den Befehl `pkgrm`. Wenn Sie für die Installation dagegen Web Start verwenden, benutzen Sie die Produktregistrierung für die Deinstallation.

Mögliche Laufzeitprobleme

Verwendung von zulutest (Bug-ID 4753578)

Wenn Sie den Sun XVR-4000-Grafikbeschleunigertest (`zulutest`) auf einem System ausführen, das hochgefahren wurde, ohne X-Windows auszuführen, müssen Sie X-Windows auf dem Sun XVR-4000-Grafikbeschleunigergerät, das getestet werden soll, aufrufen und den X-Windows-Prozess beenden, bevor Sie `zulutest` ausführen. Andernfalls schlagen der Convolve-Teilttest und andere Teilttests möglicherweise fehl.

Hinweis – Sie müssen mit dem Befehl `fbconfig` das Multisampling aktivieren, bevor Sie die folgende Lösungsmaßnahme ausführen. Wenn Sie `zulutest` mit X-Windows (CDE) verwenden, ist die folgende Lösung nicht erforderlich.

Lösung: Geben Sie den folgenden Befehl ein, um X-Windows auf dem Sun XVR 4000-Grafikbeschleunigergerät, das getestet werden soll, aufzurufen:

```
/usr/openwin/bin/Xsun -dev /dev/fbs/Gerätename &
```

Es dauert 30 bis 45 Sekunden, bis `Xsun` angezeigt wird. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den `Xsun`-Prozess zu beenden:

```
pkill -KILL Xsun
```

Sobald Sie den `Xsun`-Prozess beendet haben, können Sie `zulutest` ohne Fehler bei den Teiltests ausführen.

Der Sun XVR-4000-Grafikbeschleuniger kann im Interlaced- und Stereomodus kein Video-Read-Back ausführen, da der Convolve-Teilttest nicht Schritt halten kann.

Damit `zulutest` den Convolve-Teilttest ausführen kann, muss das Multisampling aktiviert sein.

Verwendung des Befehls `pkginfo -c sunvts`

Der Befehl `pkginfo -c sunvts` erzeugt in SunVTS 5.1 keine Ausgabe. Dies dient zum korrekten Implementieren der Semantik der Option `-c` des Befehls `pkginfo`.

Lösung: Verwenden Sie den folgenden Befehl zum Abrufen von SunVTS 5.1-Packageinformationen:

```
# pkginfo -l SUNWvts SUNWvtsx SUNWvtsmn
```

Zusätzliche SunVTS 5.1-Packageinformationen können Sie mit den folgenden Befehlen abrufen:

```
# pkginfo | grep vts  
# showrev -p |grep vts
```

Systemtests unter hoher Belastung (Bug-ID 4827599)

Beim Ausführen von `netlbtst` auf Sun Fire-Systemen, die mit gleichzeitigen, nicht mit dem Netzwerk zusammenhängenden Tests belastet werden, können Fehler auf Grund von Zeitbereichsüberschreitungen auftreten. Diese Fehler können durch die Arbeitslast verursacht werden, wenn Datenpakete auf CPU-Ressourcen warten müssen und deswegen verzögert werden.

Solche Fehler können weiterhin auch auftreten, weil SunVTS-Tests auf der Anwendungsebene ausgeführt werden. Somit meldet `netlbtst`, wenn ein Datenpaket auf der Anwendungsebene verloren geht bzw. verzögert wird, dass dieses nicht in der vorgeschriebenen Zeit empfangen wurde.

Lösung: Erhöhen Sie vorgeschriebene Zeit zum Empfang von Datenpaketen von 10 s auf 120 s.

Mehrere Instanzen von `fptest` (RFE-ID 4741204)

In SunVTS 5.1 PS3 und neueren Versionen kann eine gewisse Anzahl von Instanzen von `fptest` im Exklusivtestmodus parallel ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass verschiedene Tests im Exklusivmodus nicht gleichzeitig ausgeführt werden können. Derselbe Test kann jedoch im Exklusivmodus parallel auf verschiedenen Geräten ausgeführt werden. Diese testbasierte Parallelausführung ist gegenwärtig nur für `fptest` möglich. Das mögliche gleichzeitige Ausführen mehrerer Instanzen von `fptest` im Exklusivmodus wird mit Hilfe eines optimalen Wertes, der von den Systemressourcen abhängt und vom Benutzer nicht konfiguriert werden kann, dynamisch eingestellt. Alle anderen Tests werden nicht parallel, sondern nacheinander ausgeführt. Dies gilt auch dann, wenn das jeweilige Gerät mehrere Instanzen besitzt.

Verwendung von sutest (Bug-ID 4750344)

Durch die Ausführung von `sutest` an einem Port, das als Konsole verwendet wird, schlägt `sutest` fehl.

Lösung: `sutest` darf nicht an einem Port, das als Konsole verwendet wird, ausgeführt werden.

Verbindung zu vtsk (Bug-ID 4861855)

Die Verbindung zu `vtsk` kann unterbrochen werden, wenn ein externes System über Netzwerk Verbindung zu diesem System aufnimmt.

Testprobe schlägt fehl, wenn in das DVD-Laufwerk ein DVD-RW-Datenträger eingelegt wird (Bug-ID 4870525)

Die SunVTS-Testprobe kann mit einem Segmentierungsfehler fehlschlagen, wenn in das DVD-Laufwerk ein DVD-RW-Datenträger eingelegt wird.

Lösung: Verwenden Sie zum Testen des DVD-Laufwerks nur DVD-ROMs.

Verwendung von env4test und alarmtest (Bug-ID 4861785)

Die gleichzeitige Ausführung von `env4test` und `alarmtest` kann einen Prozessabbruch mit Erstellen eines Speicherabzuges zur Folge haben.

Lösung: `env4test` und `alarmtest` dürfen nicht gleichzeitig ausgeführt werden.

Vorgegebener Wert des Parameters DELAY (Bug-ID 4836812)

Der Wert für den Parameter `DELAY` im Dialogfeld Test Parameter Options stimmt möglicherweise nicht mit dem eigentlichen vorgegebenen Wert des Parameters `DELAY` überein.

Versionshinweise zu Sun Remote System Control 2.2.1 (RSC)

In diesem Dokument finden Sie Erläuterungen zu verschiedenen Problemen mit der Sun Remote System Control (RSC) 2.2.1-Hardware bzw. -Software.

Neuerungen in RSC 2.2.1

RSC 2.2.1 verfügt über einige neue Funktionen, die im *Sun Remote System Control (RSC) 2.2 Benutzerhandbuch* nicht dokumentiert sind:

- Die grafische Benutzeroberfläche von RSC erfordert eine aktualisierte Version der Java™ Laufzeitumgebung, und zwar die Beta-Version von Java 2 Standard Edition (SDK 1.4.0 Beta 3) für Solaris oder höher. Sie können die entsprechende Java-Version von der folgenden Website herunterladen:

<http://www.sun.com/solaris/java>

Auf Microsoft Windows-Plattformen unterstützt RSC nur die Version 1.3.1 der Java 2 Standard Edition-Laufzeitumgebung (J2SE). Diese befindet sich auf der Ergänzungs-CD oder kann von der folgenden Website heruntergeladen werden:

<http://java.sun.com/j2se/1.3/>

- Für das Betriebssystem Microsoft Windows 2000 besteht jetzt ebenfalls Client-Support.
- Sun Fire V480 Server verfügen jetzt über ein neues Hardware-Feature, eine Locator LED auf der Vorder- bzw. Rückseite des Systems. Mit Hilfe der RSC-Client-Software können Sie den Status dieser LED wechseln, um bestimmte Systeme zu identifizieren, die zusammen mit anderen Servern vielleicht in einem anderen Gestell untergebracht sind.

Vor der Installation der Sun Remote System Control Software

Die RSC-Software ist Teil des Standardinstallationspakets dieser Solaris-Version. Installieren Sie die RSC-Serverkomponenten nur auf einem kompatiblen Solaris Server; die Client-Software können Sie auf einem beliebigen Rechner installieren, der die Anforderungen der Betriebssysteme Solaris bzw. Windows erfüllt. Sie müssen Sie RSC-Software konfigurieren, bevor Sie RSC verwenden können.

Sie können das RSC 2.2.1-Serversoftwarepaket `SUNWrsc` auf den folgenden Systemen installieren:

- Einem Sun Fire V480-Server mit der Betriebsumgebung Solaris 8 10/01
- Einem Sun Fire V880 Server mit der Betriebsumgebung Solaris 8 7/01 oder einer anderen Solaris Version, die RSC 2.2.1 unterstützt
- Einem Sun Fire 280R-Server mit der Betriebsumgebung Solaris 8 1/01 oder einer anderen Solaris-Version, die RSC 2.2.1 unterstützt

- Einem Sun Enterprise 250-Server mit einer der folgenden Betriebsumgebungen:
 - Solaris 2.6
 - Solaris 7
 - Solaris 8
 - Solaris 9

Sie können das RSC 2.2.1-Softwarepaket auf folgenden Systemen installieren:

- Jedem Rechner mit den Betriebsumgebungen Solaris 2.6, 7, 8 oder 9.
- Jedem Rechner mit einem der folgenden Microsoft Windows-Betriebssysteme:
 - Windows 98
 - Windows 2000
 - Windows NT 4.0

Solaris-Client-Rechner benötigen für die Betriebsumgebung Solaris die Beta-Version der Java 2 Standard Edition (SDK 1.4.0 Beta 3). Die RSC 2.2.1 Software ist mit der J2SE Laufzeitumgebung Version 1.3.1 nicht kompatibel. Sie können die entsprechende Java-Version für Solaris von der folgenden Website herunterladen:

<http://www.sun.com/solaris/java>

Auf Microsoft Windows-Plattformen unterstützt RSC nur die Version 1.3.1 der Java 2 Standard Edition-Laufzeitumgebung (J2SE). Diese befindet sich auf der Ergänzungs-CD oder kann von der folgenden Website heruntergeladen werden:

<http://java.sun.com/j2se/1.3/>

Vor der Aktualisierung von einer früheren RSC-Version bzw. Neuinstallation der Software sollten Sie am Server als Superuser anmelden und mit den folgenden Befehlen Sicherungskopien Ihrer Konfigurationsdaten anlegen:

```
# rscadm show > Name_der_entfernten_Datei
# rscadm usershow >> Name_der_entfernten_Datei
```

Verwenden Sie einen selbsterklärenden Dateinamen, der den Namen des Servers enthält, der RSC steuert. Nach der Installation können Sie zur Wiederherstellung Ihrer Konfigurationseinstellungen auf diese Datei zurückgreifen.

Bei der Installation in der Solaris-Betriebsumgebung wird das Handbuch *Sun Remote System Control (RSC) 2.2 Benutzerhandbuch* in die Datei `/opt/rsc/doc/Sprachumgebung/pdf/user_guide.pdf` gestellt. Bei der Installation in der Windows-Betriebssystemumgebung wird das Benutzerhandbuch in die Datei `C:\Programme\Sun Microsystems\Remote System Control\doc\Sprachumgebung\pdf\user_guide.pdf` gestellt.

In den folgenden Abschnitten werden einige bei Sun Remote System Control (RSC) 2.2.1 zu beachtende Probleme beschrieben.

Allgemeine RSC-Probleme

In diesem Abschnitt werden Probleme beschrieben, die beim Einsatz von RSC auf allen Plattformen zu beachten sind.

Installieren und Ausbauen der RSC-Karte



Vorsicht – Wenn die RSC-Karte installiert bzw. ausgebaut wird, solange das Netzkabel des Systems angeschlossen ist, kann das System *bzw.* die RSC-Karte beschädigt werden. Die RSC-Karte darf nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal installiert bzw. ausgebaut werden. Wenden Sie sich hierfür bitte an einen qualifizierten Kundendienst.

Bevor Sie die im Handbuch *Sun Fire V480 Server Service Manual*, *Sun Fire 280R Server Service Manual* oder *Sun Fire V880 Server Service Manual* beschriebenen Schritte zum Installieren bzw. Ausbauen der RSC-Karte ausführen, gehen Sie wie im folgenden beschrieben vor, um sicherzustellen, dass das System *vollständig von der Stromversorgung getrennt* ist.

- 1. Fahren Sie das System herunter und halten Sie es an.**
- 2. Wenn am System die Eingabeaufforderung `ok` angezeigt wird, stellen Sie den Schlüsselschalter in die Position „Off“.**

Das System befindet sich jetzt im Bereitschaftsmodus, wird also noch mit Strom versorgt.
- 3. Entfernen Sie alle Netzkabel von den Buchsen an der Systemrückseite.**

Damit stellen Sie sicher, dass am System keine Spannung mehr anliegt.
- 4. Führen Sie die erforderlichen Schritte aus, die im Service-Handbuch erläutert sind.**

RSC-Konsole wird manchmal unerwartet beendet (Bug-ID-4388506)

Das RSC-Konsolenfenster wird manchmal beim Verarbeiten großer Textdatenmengen geschlossen, z.B. bei Ausführung des Befehls `ls -R` für große Dateistrukturen. Dies ist ein periodisch auftretendes Problem. Lösung: Öffnen Sie ein neues Konsolenfenster.

Im Benutzerhandbuch nicht dokumentierte Funktionen der Locator-LED (Bug-ID 4445848, 4445844)

Sun Fire V480-Server enthalten eine neue Hardware-Funktion, eine Locator-LED auf der Frontblende des Systems. Mit der RSC-Client-Software kann der Status dieser LED umgeschaltet werden, um Systeme identifizieren zu können, die in einem

Gestell mit anderen Servern untergebracht sind. In der grafischen Benutzeroberfläche gibt es einen Befehl Toggle Locator LED, der sich unter Server Status and Control befindet. Die Syntax der Kommandozeilenbefehle zum Umschalten des LED-Status für diese Version sind:

```
/* setlocator [on|off] turns the system locator LED on or off*/  
/* showlocator shows the state of the system locator LED*/  
rsc> setlocator on  
rsc> showlocator  
Locator led is ON  
rsc> setlocator off  
rsc> showlocator  
Locator led is OFF
```

Der Status der Locator-LED wird in der grafischen Benutzeroberfläche auf der Server-Frontblende und in der Ausgabe der Befehle `environment (env)` und `showenvironment` angezeigt.

rsc-console wechselt beim Booten zur Tip-Verbindung, wenn diag-switch? auf true gesetzt ist (Bug-ID 4523025)

Wenn `diag-switch?` auf `true` gesetzt ist und Sie den Befehl `bootmode -u` zum Neustart der Workstation verwenden, schaltet `rsc-console` nach dem Neustart von Solaris zurück zur seriellen (Tip-)Verbindung, und zwar auch dann, wenn Sie die Konsole zuvor an RSC umgeleitet haben.

Leiten Sie in diesem Fall nach dem Abschluss des Neustarts die Konsolenausgabe manuell an RSC um. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Remote System Control (RSC) 2.2 Benutzerhandbuch*.

Bei einer japanischen Version von Microsoft Windows 98 kann der RSC-Client nur einmal ausgeführt werden

Ein RSC-Client, der unter einer japanischen Version von Microsoft Windows 98 installiert ist, startet nicht wieder, sobald Sie den Client beendet haben, es sei denn, Sie starten das System neu. Der Fehler `javaw stack error` wird angezeigt. Dieser Fehler tritt nur in der ursprünglichen Version von Windows 98 auf, nicht unter anderen Versionen von Windows (95, 98 Second Edition, NT).

Lösung: Laden Sie Microsoft IME98 Service Release 1 (IME98-SR1) von der Microsoft-Website herunter und installieren Sie das Service Release. Nach der Installation von IME98-SR1 tritt der Absturz nicht mehr auf.

RSC-Probleme für Sun Fire 280R- und Sun Fire V880-Server

In diesem Abschnitt werden Probleme beschrieben, die für RSC auf Sun Fire 280R- und Sun Fire V880-Servern zu beachten sind.

Zusätzliche RSC-Warmmeldung

Auf einem Sun Fire 280R- oder Sun Fire V880-Server gibt RSC die folgende Warmmeldung aus, wenn die RSC-Karte nach einem Stromausfall über Batterie mit Strom versorgt wird:

```
00060012: "RSC operating on battery power."
```

Diese Warmmeldung ist im *Sun Remote System Control (RSC) 2.2 Benutzerhandbuch* nicht dokumentiert.

RSC-Probleme, die nur für Sun Fire 280R-Server relevant sind

In diesem Abschnitt werden Probleme beschrieben, die ausschließlich beim Einsatz von RSC auf Sun Fire 280R-Servern zu beachten sind. Informationen zu weiteren Sun Fire 280R Serverproblemen finden Sie im Dokument *Sun Fire 280R Server Produkthinweise*.

Die Boot-Sequenz umgeht RSC manchmal (Bug-ID 4387587)

In seltenen Fällen umgeht das System beim Starten möglicherweise die RSC-Karte. Wenn Sie überprüfen wollen, ob das System gestartet wurde und online ist, verwenden Sie den Befehl `ping`, um zu erfahren, ob die Karte aktiv ist oder melden Sie sich über `telnet` oder `rlogin` an. Wenn das System nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, stellen Sie eine Tip-Verbindung zum System her. Stellen Sie sicher, dass die Konsolen-Ein-/Ausgabe nicht an die RSC-Karte geleitet wird. Lassen Sie über die Tip-Verbindung Boot-Meldungen des Systems anzeigen, an dem der Fehler aufgetreten ist, oder starten Sie das System neu. Hilfe zur Diagnose des Problems finden Sie im Benutzerhandbuch zur Hardware.

Beim Einschalten wird fälschlicherweise ein Laufwerksfehler gemeldet (Bug-ID 4343998, 4316483)

Beim Einschalten des Systems wird möglicherweise fälschlicherweise ein interner Laufwerksfehler gemeldet, der im Sun Remote System Control (RSC)-Protokoll aufgezeichnet wird.

Wenn RSC diesen Fehler meldet, können Sie ihn ignorieren, sofern das System hochgefahren und die Betriebsumgebung Solaris fehlerfrei gestartet wird. In den meisten Fällen tritt der fälschlicherweise gemeldete Fehler nicht erneut auf. Nach dem Booten können Sie die Festplatte mit dem Dienstprogramm `fsck` überprüfen.

Hinweis – Bei allen Festplattenlaufwerksfehlern, die von der Betriebsumgebung Solaris gemeldet werden, handelt es sich um „echte“ Festplattenfehler.

Wenn an der Eingabeaufforderung `ok` ein Festplattenfehler gemeldet und die Betriebsumgebung Solaris auf dem System nicht gestartet wird, liegt am Festplattenlaufwerk möglicherweise ein Fehler vor. Prüfen Sie das Festplattenlaufwerk mit den OpenBoot-Diagnosetests, die im Kapitel „Diagnostics, Monitoring, and Troubleshooting“ im Handbuch *Sun Fire 280R Server Service Manual*.

Der RSC-Befehl `rscadm resetrsc` schlägt fehl (Bug-ID 4374090)

Nach einem Kaltstart bzw. nach dem Einschalten des Systems schlägt der RSC-Befehl `rscadm resetrsc` fehl. Dieser Fehler ist bekannt. Sie müssen das Hostsystem zurücksetzen, damit der Befehl ordnungsgemäß funktioniert.

Zum Zurücksetzen des Host verwenden Sie einen der folgenden Befehle:

- Führen Sie an der Eingabeaufforderung `ok` den Befehl `reset-all` aus.
- Setzen Sie an der Eingabeaufforderung der RSC-Befehlszeilenschnittstelle den Befehl `reset` ab.
- Setzen Sie an der Eingabeaufforderung der Solaris-Befehlszeilenschnittstelle den Befehl `reboot` ab.

Der RSC-Befehl `rscadm resetrsc` funktioniert jetzt ordnungsgemäß.

RSC-Probleme, die nur für Sun Enterprise 250-Server relevant sind

In diesem Abschnitt werden Probleme beschrieben, die ausschließlich beim Einsatz von RSC auf Sun Enterprise 250-Servern zu beachten sind. Informationen zu weiteren Sun Enterprise 250 Serverproblemen finden Sie im Dokument *Sun Enterprise 250 Server-Produktthinweise*.

Führen Sie den OpenBoot PROM-Befehl `fsck` nicht von der RSC-Konsole aus (Bug-ID 409169)

Rufen Sie den Befehl `fsck` nicht von der umgeleiteten RSC-Konsole aus auf.

Setzen Sie die Einstellungen `input-device` und `output-device` des Systems auf `tttya` zurück. Starten Sie dann das System neu, greifen Sie über die lokale Konsole bzw. das lokale Terminal auf das System zu und führen Sie den OpenBoot PROM-Befehl `fsck` direkt aus.

Führen Sie den OpenBoot PROM-Befehl `boot -s` nicht von der RSC-Konsole aus (Bug-ID 4409169)

Der Befehl `boot -s` funktioniert nicht, wenn er von der RSC-Konsole ausgeführt wird.

Setzen Sie die Einstellungen `input-device` und `output-device` des Systems auf `tttya` zurück. Starten Sie dann das System neu, greifen Sie über die lokale Konsole bzw. das lokale Terminal darauf zu, und führen Sie den OpenBoot PROM-Befehl `fsck` direkt aus.

Wenn die Variable `serial_hw_handshake` geändert wird, muss das System neu gestartet werden (Bug-ID 4145761)

Damit Änderungen an der RSC-Konfigurationsvariablen `serial_hw_handshake` wirksam werden, muss der Server neu gestartet werden. Dies hat auch Auswirkungen auf das Kontrollkästchen „Enable Hardware Handshaking“ in der grafischen RSC-Benutzeroberfläche. Diese Einschränkung wird in der Dokumentation nicht erwähnt.

SunForum

SunForum™-Videofunktionen können in Umgebungen, die nur 8 Bit/Pixel unterstützen, nicht eingesetzt werden. Im Einzelnen funktioniert die Videofunktionalität nicht mit PGX8-, PGX24- und PGX64-Systemen im Modus `defdepth 8`.

WDR (WBEM-basierte Dynamische Rekonfiguration)

Nicht behobene Fehler

Zum Ausführen von WDR ist ein Patch erforderlich

Für Domains, die WDR mit der Basisversion der Betriebsumgebung Solaris 9 verwenden, ist ein Patch erforderlich. Für solche Domains müssen Sie die neueste Version des Patches 112945 von <http://sunsolve.sun.com> herunterladen und dieses Patch mit Hilfe des Befehls `patchadd(1M)` installieren. Bei den Versionen Solaris 8 2/02 und Solaris 9 9/02 ist dieser Fehler bereits behoben, deswegen muss bei diesen Versionen dieses Patch nicht installiert werden.

Die Protokollierung unterstützt nur die Syslog-Programmgruppe local0 (Bug-ID 4643706)

WDR kann nicht zur Verwendung einer benutzerdefinierten Syslog-Programmgruppe konfiguriert werden. WDR ist für die Verwendung von `syslog local0` fest codiert. Wenn ein Programm Meldungen in der Syslog-Programmgruppe `local0` auf dem Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Midframe Service Processor protokolliert, erscheinen die Meldungen im WDR-Protokoll.

Lösung: Keine.

mcfconfig ignoriert den Wert -1 und verwendet den Eintrag in der config-Datei von Sun Management Center (Bug-ID 4700686)

Wenn Sie WDR mit `mcfconfig` neu konfigurieren und die Konfiguration einer Domain ändern, sollten Sie mit dem Wert `-1` angeben können, dass es keinen bestimmten Wert gibt. Wenn eine Sun Management Center-Konfigurationsdatei vorhanden ist, ignoriert das Dienstprogramm `mcfconfig` den Wert `-1` und verwendet den Wert, der in dem entsprechenden Feld der Sun Management Center-Konfigurationsdatei enthalten ist. Nur wenn keine Sun MC-Konfigurationsdatei vorhanden ist, hat der Wert `-1` im Dienstprogramm `mcfconfig` die gewünschte Wirkung.

Lösung: Wenn Sun Management Center installiert ist und Sie die Konfiguration ändern wollen, nehmen Sie die Konfigurationsänderungen zunächst in der Sun Management Center-Konfigurationsdatei und dann im Dienstprogramm `mcfconfig` vor.

getInstance zeigt falschen Wert für die Referenced-Eigenschaft von Solaris_CHController an (Bug-ID 4635499)

Auf Systemen des Typs Sun Fire 6800/4810/4800/3800 zeigt die Methode `getInstance()` manchmal den Wert der Eigenschaft `Referenced` der Klasse `Solaris_CHController` falsch an.

Lösung: Verwenden Sie die Methode `enumerateInstance()`, um die Eigenschaft `Referenced` der Klasse `Solaris_CHController` anzuzeigen.

Probleme, die mit Patch-ID 113507 behoben wurden

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Probleme wurden mit Patch-ID 113507 behoben. Dieses Patch kann von <http://sunsolve.sun.com> heruntergeladen und installiert werden.

Durch die Übergabe einer ungültigen logischen ID an CHSystemBoardProvider werden missverständliche Meldungen generiert (Bug-ID 4656485)

Wenn ein `CIMObjectPath` einer `Solaris_CHSystemBoard`-Instanz eine ungültige logische ID enthält und `invokeMethod` aufgerufen wird, wobei `methodName` auf `PowerOn` oder `PowerOff` gesetzt ist, wird eine `CIMException` ausgegeben, die den Benutzer darauf hinweist, dass er nicht berechtigt ist, das `CHSystemBoard` ein- bzw. auszuschalten. Die Meldung erwähnt nicht, dass der Vorgang auf Grund einer ungültigen logischen ID fehlgeschlagen ist.

Erstbenutzer eines Providers überschreibt Zugriffsrechte nachfolgender Benutzer (Bug-ID 4724154)

Obwohl CIMOM WDR-Provider wiederholt verwendet, wird jeder WDR-Provider ständig jenem Benutzer zugewiesen, der ihn zuerst nutzte, und weist aus diesem Grund nachfolgenden Benutzern die Zugriffsrechte dieser Erstbenutzers zu.

Der Aufruf von invokeMethod() mit ungültiger logischer ID lässt WBEM abstürzen (Bug-ID 4736314)

Beim Aufruf von `invokeMethod()` muss eine gültige logische ID verwendet werden. Bei Verwendung einer ungültigen logischen ID stürzt WBEM ab.

OpenGL

OpenGL-Package SUNWgldoc enthält ungültige Verweise (Bug-ID 4706491)

Einige Teile des Dokumentations-Package der OpenGL-Software werden nicht korrekt installiert.

Lösung: Reparieren Sie den betroffenen Verweis durch Eingabe von:

```
# cd /usr/openwin/share/man/man3gl
# mv gltexturefuncSGIS.3gl gltexturefuncsgis.3gl
```

PC Launcher

PC Launcher kann Befehl sunpci nicht ausführen (Bu-ID 4778019)

Das Software-Package SunPCi II (SUNWspci2) wird in einem anderen Verzeichnis als von der PC Launcher-Software vorgesehen installiert. Damit die SunPCi II-Software durch PC Launcher ausgeführt werden kann, muss ein Pfad geändert werden.

Lösung:

1. Melden Sie sich als superuser an.
2. Öffnen Sie die Datei `dejaVu.dt`. Diese finden Sie in:

```
/usr/dt/appconfig/types/locale/dejaVu.dt
```

locale bezeichnet hier die Standard-Sprachumgebung Ihres Systems.

3. Ändern Sie den Eintrag 'EXEC_STRING':

```
Von: EXEC_STRING /bin/sh -c '/opt/SUNWspci/bin/sunpci'
```

```
In: EXEC_STRING /bin/sh -c '/opt/SUNWspci2/bin/sunpci'
```

Plattformspezifische Probleme

Netra-Server

Für Netra X1 erscheint in Solaris 9 eine Fehlermeldung (Bug-ID 4663358)

Für einige X1-Systeme ist ein PROM-Patch aus Solaris 8 erforderlich, bevor Solaris 9 ausgeführt werden kann. Beim Booten eines Netra X1 unter Solaris 9 erscheint möglicherweise die folgende Fehlermeldung:

```
WARNING: ds1287_attach: Failed to add interrupt.
```

Lösung:

1. Überprüfen Sie die PROM-Version des Systems. Wenn Sie mit OpenBoot PROM-Version 4.0.9 oder höher arbeiten, sind keine Maßnahmen erforderlich.
2. Bei einer OpenBoot PROM-Version vor Version 4.0.9 booten Sie das X1-System unter Solaris 8.
3. Installieren Sie Patch 111092-02 oder höher. Dies ist für Schritt 4 erforderlich. Starten Sie das System zwischen Schritt 3 und 4 nicht neu.
4. Installieren Sie Patch 111952-02 oder höher. Damit wird OpenBoot PROM-Version 4.0.9 oder höher installiert.

Dieses Problem tritt nur bei Netra X1-Systemen auf, nicht bei Sun Fire V100-Systemen.

Sun StorEdge-Systeme

LUN fehlt nach dem Ändern des Ziel-IDs (Bug-ID 4399108)

Das Ändern eines Ziel-ID in einem laufenden Sun StorEdge™ T3-System führt zu einem fehlenden LUN.

Lösung: Führen Sie mithilfe der Befehle `vol umount` und `vol mount` nochmals eine lip-Operation durch. Der Host erkennt dann das Gerät.

Falsche Parameter können in Sun StorEdge T3-Systemen einen Systemabsturz verursachen (Bug-ID 4319812)

Ein Sun StorEdge T3-System kann abstürzen, wenn eine Anwendung mithilfe der HTTP-Schnittstelle Tokens mit Parametern mit ungültigem Wertebereich sendet.

E/A-Timeout wird falsch erkannt (Bug-ID 4490002)

Wenn Dienstprogramme auf einem Sun StorEdge T3-System IP-Pakete zur Netzwerkschnittstelle senden, kann sich das T3-System aufhängen, ohne dass dessen `ssd/sf`-Schicht das E/A-Timeout korrekt erkennt.

Lösung: Aktualisieren Sie auf Version 1.17a der Sun StorEdge T3-Firmware.

Sun Fire-Systeme

RCM kann nach wiederholter Hotplug-Belastung ausfallen (Bug-ID 4474058)

Unter wiederholter Belastung mit PCI-Hotplug kann RCM auf einem Sun Fire V880-System mit Fehlercode 7 fehlschlagen.

XVR-4000 wird nach der Installation von Solaris möglicherweise nicht erkannt (Bug-ID 4842377)

Sun Fire V880-Server erkennen die Grafikkarte XVR-4000 nach einer Erstinstallation von Solaris unter Umständen nicht. Das führt dazu, dass auf dem Bildschirm von Monitoren, die an die XVR-4000 angeschlossen sind, nichts zu sehen ist. Dieses Problem tritt auch bei einer Ersetzen einer Solaris-Version, die die Grafikkarte XVR-4000 unterstützen (Solaris 9 4/03 und neuer sowie andere Solaris-Versionen mit einer speziellen Installations-DVD, die mit der XVR-4000 mitgeliefert wird) durch eine Solaris-Version, die die Grafikkarte XVR-4000 nicht unterstützen, auf.

Lösung:

1. Verwenden Sie bei der Solaris-Installation mit der Konsole entweder eine `ttya`- oder PCI-Grafikkarte.
2. Installieren Sie Solaris wie üblich.
3. Fahren Sie das System herunter. Starten Sie es dann neu.

Die Grafikkarte XVR-4000 sollte jetzt als neue Standardkarte erkannt werden.

Sun Fire 15K/12K-Systeme

Aktualisiertes Flash-Image für Sun Fire 15K/12K-Systeme mit SMS 1.2 (Bug-ID 4728549)

In Domains mit CPU-/MCPU-Platinen, die mit Flash-Speicher vom Typ LPOST 5.13.3 oder niedriger ausgerüstet sind, kann durch einen LPOST-Fehler das Booten von Solaris verhindert bzw. das System aufgehängt werden.

SMS 1.2, Patch 112829-05 (oder neuer) enthält ein aktualisiertes LPOST Flash-Image. Dieses Patch kann von der folgenden Website heruntergeladen werden:
<http://sunsolve.sun.com>

Dieser Fehler wurde in SMS 1.3 behoben. Die Aufrüstung von früheren Versionen auf SMS 1.2 oder höher wird dringend empfohlen.

Um den LPOST-Grad der CPU-/MCPU-Platinen Ihres Systems zu ermitteln, müssen Sie Folgendes eingeben:

```
% flashupdate -d X -f /opt/SUNWSMS/hostobjs/sgcpu.flash -n
```

Hierbei bezeichnet der Buchstabe *X* die jeweilige Domain [A-R].

Um zu ermitteln, ob dieses Patch bereits auf Ihrem System installiert ist, müssen Sie eingeben:

```
% showrev -p | grep 112829
```

Falls Patch 112829-05 nicht installiert ist, liefert diese Eingabe nichts zurück. In diesem Fall:

1. Installieren Sie das Patch 112829-05 für beide System Controller, wie in der README-Datei des Patches beschrieben. Beachten Sie die spezifischen Installationsanweisungen.
2. Mit dem Befehl `flashupdate` können Sie das LPOST-Image auf CPU-/MCPU-Platinen aktualisieren. Die genaue Syntax für den Befehl `flashupdate` finden Sie in dessen Man-Page.

Sun Blade-Systeme

Systempanik, wenn Xsun mit deaktiviertem UPA-Bus beendet wird (Bug-ID 4772013)

Dieser Fehler tritt bei Sun Blade 1000- oder -2000-Systemen mit Grafikkbeschleuniger XVR-1000 auf. Falls Xsun abbricht oder beendet wird, wenn der Grafikkbus vom Power Management betrieben wird, führt das zu einem Systemabsturz.

Lösung: Fügen Sie der Systemdatei `/etc/power.conf` die folgende Zeile hinzu:

```
device-thresholds    /upa@8,480000    always-on
```

Andere Probleme

Starten von Partitionen mit mehr als 2 GB (Bug-ID 1234177)

Aufgrund von Einschränkungen des PROMs können nicht alle sun4m-Architekturen von Partitionen mit mehr als 2 GB gestartet werden. Bei diesen Systemen erscheint die folgende Fehlermeldung:

```
bootblk: can't find the boot program
```

Hinweis – Alle sun4u-Architekturen können von größeren Partitionen gestartet werden.

In diesem Zusammenhang gibt es einen Fehler (4023466) in `re-preinstall`, bei dem das Boot-Abbild bei großen Festplatten Root-Partitionen mit mehr als 2 GB anlegt. Systemverwalter sollten `re-preinstall` nicht auf sun4m-Systemen mit großen Root-Platten (4 GB und mehr) einsetzen.

Standardmäßig installierte Netzwerktreiber

Die Solaris Installations-CD installiert automatisch die auf der Ergänzungs-CD enthaltenen Netzwerktreiber. Bei der Installation der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 werden jetzt die Treiber für die Karten SunATM™ und SunHSI/P™ standardmäßig installiert. Wenn in Ihrem System einige der entsprechenden Hardware-Komponenten nicht installiert sind, werden Fehlermeldungen angezeigt. Diese können Sie einfach ignorieren.

Seriell-Parallel-Controller-Treiber unterstützt die dynamische Rekonfiguration nicht (Bug-ID 4177805)

Dieser `spc`-Treiber bietet keine Unterstützung für die in der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 enthaltenen Funktionen zur dynamischen Rekonfiguration.

PGX32 DGA Pixmap mit Java SwingSet2 bringt X-Server zum Absturz (Bug-ID 4420220)

Java SwingSet2 zeigt bei Verwendung mit einer PGX32-Grafikkarte verstümmelte Meldungen an und bringt den X-Server zum Absturz. Der X-Server wird nach der Benutzeranmeldung neu gestartet.

Lösung:

- Beenden Sie die Verwendung der Offscreen-Cached Pixmap durch Eingabe des folgenden Befehls:

```
% GFXconfig -cachedpixmap false
```

- Beenden Sie die Verwendung von DGA zum Zugriff auf Pixmaps durch Eingeben des folgenden Befehls:

```
% setenv USE_DGA_PIXMAPS false
```

Beenden Sie nach dem Befehl `setenv CDE` bzw. `OpenWindows` und starten Sieden X-Server neu.

picld startet ohne Erstellung eines Speicherabzugs neu (Bug-ID 4459152)

Nach einigen Fehlern startet sich `picld` ohne die Erstellung eines Speicherabzugs neu.

Fehlschlagen von `spec_open` verhindert Einhängen von Punkten (Bug-ID 4431109)

Ein Fehler in `spec_open` verhindert das Einhängen von Punkten in `vfstab`.

Lösung: Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
# cat s55initfc
devfsadm -i ssd
```

Dadurch wird der Treiber `ssd` geladen und alle Geräteinstanzen werden zugewiesen.

Letzte Verbindung zum Subsystem kann getrennt werden (Bug-ID 4432827)

Eine Operation zur dynamischen Rekonfiguration an der letzten Verbindung zu einem Mehrweggerät kann ohne Warnung getrennt werden.

Herausgezogenes Kabel einer Zweikanal-FC PCI-Karte wird nicht erkannt (Bug-ID 4438711)

Der Gerätetreiber erkennt nicht, wenn das Kabel aus dem Anschlussstecker einer Zweikanal-FC-PCI-Karte gezogen wird.

Lösung: Installieren Sie Patch 111097-08 oder höher. Weitere Informationen zu diesem Patch finden Sie auf der SunSolve-Website unter:

<http://sunsolve.sun.com>

Herausgezogenes Kabel auf A5X00-System lässt Trennoperationen für Systemplatinen fehlschlagen (Bug-ID 4452438)

Durch Herausziehen des Glasfaserkabels, das zum Controller A0 auf einem A5000-System führt, werden alle nachfolgenden DR-Operationen zum Trennen der Systemplatine verhindert. Durch das Wiederanschießen des Kabels ist noch immer keine erfolgreiche DR-Operation möglich.

qlc Power Management verursacht Kernel-Absturz (Bug-ID 4446420)

Die Power Management-Funktion von qlc verursacht einen Kernel-Absturz bzw. einen ASSERTION-Fehler im qlc-Treibercode.

Lösung: Setzen Sie in der Datei `/etc/system` den folgenden Parameter, um die assert-Aktion zu verhindern:

```
qlc_enable_pm = 0
```

Geräte werden nach dem Booten nicht erkannt (Bug-ID 4456545)

qlc kann offline bleiben und damit das Erkennen von Geräten nach dem Booten verhindern.

Lösung: Generieren Sie einen LIP auf der Verbindung, um den Anschluss in den ONLINE-Status zu versetzen. Sie können einen LIP an einem HBA-Anschluss durch Eingeben des Befehls `luxadm -e forcelpip` generieren.

System kann sich beim Austauschen der Master-CPU aufhängen (Bug-ID 4405263)

Systeme, die den Befehl `kadb` zur Fehlersuche in einem in Betrieb befindlichen System verwenden, können in eine Endlosschleife aus unvollständigen Fehlermeldungen gehen, wenn die Master-CPU des OpenBoot PROM ausgetauscht wird. Ein Zurücksetzen des Systems stellt zwar die normale Operation wieder her, die Protokollierungen für den ursprünglichen Fehler gehen jedoch verloren. Damit kann keine Diagnose des Zurücksetzens nach schwerwiegendem Fehler vorgenommen werden.

Lösung:

- Aktualisieren Sie auf die neueste OpenBoot PROM-Version.
- Versetzen Sie vor dem Umschalten `pi1` mit dem folgenden Befehl in den Status `f`:

```
h# of pi1!
```

Untagged-Geräte werden nicht korrekt unterstützt (Bug-ID 4460668)

Der Software-Treiber für die Sun StorEdge Network Foundation erkennt keine Untagged-Befehle, lässt jedoch überlagerte Untagged-Befehle zu.

Manche DVD- und CD-ROM-Laufwerke können Solaris nicht booten (Bug-ID 4397457)

Der standardmäßige Timeout-Wert für den SCSI-Teil der SunSwift™ PCI Ethernet/SCSI-Hostadapterkarte (X1032A) erfüllt die Timeout-Anforderungen des Sun SCSI DVD-ROM-Laufwerks (X6168A) nicht. Bei Marginalmedien treten beim DVD-ROM-Laufwerk von Zeit zu Zeit Fehler auf. Die einzigen Ausnahmen sind die Sun Fire 6800, 4810, 4800 und 3800 Systeme, die den SCSI Timeout-Wert mithilfe des OpenBoot PROM überschreiben.

Lösung für andere Plattformen: Verwenden Sie die On-Board SCSI-Schnittstellen oder mit DVD-ROM kompatible SCSI-Adapter wie X1018A (SBus: F501-2739-xx) oder X6540A (PCI: F375-0005-xx).

MPxIO-Treiber verursacht während DR einen Domain-Absturz (Bug-ID 4467730)

Wenn MPxIO während einer Operation zur dynamischen Rekonfiguration aktiviert ist, wird der Treiber `qlc` möglicherweise angehalten, was einen Domain-Absturz verursacht.

scsi-Timeout auf cPCI- und Zweikanal-FC-PCI-Karten (Bug-ID 4424628)

In cPCI- und Zweikanal-FC-PCI-Karten können auf Grund eines Firmware-Problems die SCSI-Fehlermeldungen „timeout“ bzw. „giving up“ auftreten.

ATM LANE-Subnetze für IPv4/IPv6 schließen möglicherweise Initialisierungsoperationen nicht ab (Bug-ID 4625849)

Beim Booten können mehrere Instanzen keine Verbindung mit ihrer LANE-Instanz herstellen, wenn ein einzelner Adapter für mehr als acht LANE-Instanzen konfiguriert wurde. Dieser Fehler tritt nicht auf Mehrbenutzerebene auf.

Lösung:

1. Verifizieren Sie das Problem mithilfe des Befehls `lanestat -a`.

Für Instanzen, die keine Verbindung herstellen konnten, werden für LES und BUS VCI-Werte von 0 angezeigt.

2. Fahren Sie Ihr SunATM-Netzwerk herunter und starten Sie es neu, indem Sie folgende Befehle eingeben:

```
# /etc/init.d/sunatm stop
# /etc/init.d/sunatm start
```

3. Setzen Sie für die SunATM-Schnittstellen Netzwerkmasken bzw. andere Daten zur Netzwerkkonfiguration zurück.

Durch diesen Prozess wird lediglich das SunATM-Netzwerk neu initialisiert.

Installation kann bei Laufwerken über 96 GB fehlschlagen (Bug-ID 4724529)

Die Installation der Betriebsumgebung Solaris auf Laufwerken mit 96 GB oder mehr Speicherkapazität kann mit mehreren Installationsmethoden fehlschlagen.

Lösung: Beginnen Sie die Installation von Solaris mit der Solaris 9 8/03 Software-CD 1 (von 2).

Nach dem OBP-Befehl `probe-scsi-all` muss der Befehl `reset-all` eingegeben werden (Bug-ID 4589231)

Nach den OpenBoot PROM-Befehlen `probe-scsi` bzw. `probe-scsi-all` muss auf `sun4u`-Systemen vor dem Booten der Befehl `reset-all` eingegeben werden. Andernfalls kann sich das System beim normalen Neustart bzw. Neustart mit `boot -v` aufhängen.

Offene Punkte für Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systeme

Dieses Kapitel beschreibt offene Punkte zur Verwendung der Solaris Betriebsumgebung auf Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systemen.

Dynamische Rekonfiguration auf Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systemen

Solaris 9 8/03 bietet Unterstützung für die dynamische Rekonfiguration (DR). In diesem Abschnitt sind offene Punkte bezüglich der DR auf Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systemen zum Zeitpunkt dieser Version aufgeführt.

Diese Versionshinweise für die dynamische Rekonfiguration (DR) auf Sun Fire 6800, 4810, 4800 und 3800 Systemen befassen sich mit folgenden Themen:

- „Installationsanweisungen für die Dynamic Reconfiguration-Software“ auf Seite 44
- „Bekannte DR-Einschränkungen“ auf Seite 45
- „Software-Fehler in der dynamischen Rekonfiguration“ auf Seite 49

Systemspezifischer DR-Support

Den systemspezifischen DR-Support für 6800/4810/4800/3800 Systeme können Sie mit dem Befehl `cfgadm` anzeigen. Systemplatinen werden als Klasse „`sbd`“ gekennzeichnet. CompactPCI (cPCI)-Karten werden als Klasse „`pci`“ gekennzeichnet. Wenn Sie die DR über die `cfgadm` Schnittstelle verwenden, sehen Sie auch andere DR-Klassen.

Weitere Informationen zu systemspezifischen Problemen mit DR finden Sie unter „Bekannte Fehler der Dynamic Reconfiguration“ auf Seite 49.

Um Klassen anzuzeigen, die mit Anschlusspunkten assoziiert sind, führen Sie als superuser folgende Befehlsfolge aus:

```
# cfgadm -s "cols=ap_id:class"
```

Dynamische Anschlusspunkte können Sie auch mit dem Befehl `cfgadm` und der Option `-a` auflisten. Um die Klasse eines bestimmten Anschlusspunkts zu bestimmen, fügen Sie den Punkt als Argument zum oben stehenden Befehl hinzu.

Installationsanweisungen für die Dynamic Reconfiguration-Software

Die folgende Software unterstützt DR auf Sun Fire-Servern vom Typ 6800/4810/4800/3800: Version 9 der Solaris Betriebsumgebung und Version 5.13.0 der System-Firmware.

Außerdem können Sie wahlweise Sun Management Center (SunMC) installieren. Ausführliche Anweisungen dazu finden Sie im *Sun Management Center 3.0-Ergänzungssoftware für die Systeme Sun Fire 6800, 4810, 4800 und 3800*.

Upgrade der System-Firmware

Das Upgrade der System-Firmware für Sun Fire-Server vom Typ 6800/4810/4800/3800 erfolgt via FTP- oder HTTP-Verbindung über einen FTP- bzw. HTTP-Server, auf dem das Firmware-Abbild gespeichert ist.

Informationen zur Installation der Firmware finden Sie in den Dateien `README` und `Install.info`, die in dem Patch, das für Ihre jeweils auf Ihrer Domain laufenden Firmware-Version gültig ist, enthalten sind. Sie können Sun-Patches von der Website <http://java.sun.com/products/> herunterladen.

Bekannte DR-Einschränkungen

Dieser Abschnitt beschreibt bekannte DR-Softwareeinschränkungen auf Sun Fire 6800, 4810, 4800 und 3800 Systemen.

Allgemeine DR-Einschränkungen

- Wenn Sie eine Systemplatine zur Domain hinzufügen, ohne DC-Verfahren zu verwenden, wie z. B. Ausführen des CLI-Befehls `addboard` auf dem System-Controller (SC), müssen Sie nacheinander die Befehle `setkeyswitch off` bzw. `setkeyswitch on` ausführen, um die Karte beim System anzumelden.
- Bevor Sie eine DR-Operation auf einer E/A-Platine (IBx) ausführen, stoppen Sie den Daemon `vold` mit folgendem Befehl:

```
# sh /etc/init.d/volmgt stop
```

Wenn die DR-Operation erfolgreich abgeschlossen wurde, starten Sie den Daemon `vold` mit folgendem Befehl neu:

```
# sh /etc/init.d/volmgt start
```

- Auf Sun Fire 6800, 4810, 4800 und 3800 Systemen unterstützt DR den HIPPI/P- (Bug 4445932), den SAI/P- (Bug 4466378) und den HSI/P-Treiber (Bug 4496362) nicht.
- Sie müssen den Befehl `devfsadm(1M)` ausführen, um vorgenommene Änderungen anzuzeigen, besonders solche hinsichtlich PCI auf cPCI.

Beschränkungen bezüglich CompactPCI

- Sie können die Konfiguration für eine CompactPCI (cPCI) E/A-Einheit nur dann rückgängig machen, wenn sich alle Karten auf der Platine in einem nicht konfigurierten Zustand befinden. Wenn auch nur eine cPCI-Karte aktiv ist (wie bei einer aktivierten (plumbed) Schnittstelle oder einer eingehängten Disk), schlägt die Aufhebung der Konfiguration der Platine mit dem Status „busy“ fehl. Alle cPCI-Karten sollten sich vor dem Rückgängigmachen der Konfiguration der (cPCI) E/A-Einheit in einem nicht konfigurierten Zustand befinden.

- Wenn eine Multipath-Disk mit zwei cPCI-Karten verbunden ist, treten zwischen den Karten vielleicht unerwartete Diskaktivitäten auf. Aus diesem Grund stellen Sie sicher, dass auf der lokalen Seite der Ressource keine Aktivität vorliegt. Dies geschieht wahrscheinlich eher, wenn Sie versuchen, DR-Operationen auf einer cPCI-Karte mit dem Status „busy“ durchzuführen, auch wenn auf der lokalen Seite der Ressource keine Aktivität vorliegt. Sie müssen vielleicht einen weiteren DR-Versuch vornehmen.
- Wenn ein Benutzer den Anschlusspunkt für eine cPCI-Karte mit Hilfe des Befehls `cfgadm(1M)` und der Option `-a` anzeigt, werden alle cPCI-Steckplätze und PCI-Busse als Anschlusspunkte angezeigt. Der Befehl `cfgadm -a` zeigt einen Anschlusspunkt für einen PCI-Bus als `N0.IB8::pci0` an. Es gibt vier solcher Anschlusspunkte für jede cPCI-Karte. Sie sollten als Benutzer keine DR-Operationen für diese Punkte oder am Anschlusspunkt `sghsc` (den der Befehl `cfgadm -a` als `N0.IB8::sghsc4` anzeigt) durchführen, da die DR nicht automatisch erfolgt und einige interne Ressourcen entfernt werden. Vom Ausführen einer DR-Operation an diesen Anschlusspunkten (`bus` und `sghsc`) ist dringend abzuraten.
- Damit die DR bei cPCI-Karten korrekt funktioniert, müssen alle Hebelschalter der zum Zeitpunkt des Bootens der Solaris Betriebsumgebung eingesetzten Karten vollständig aktiviert sein.

Verfahren zum Online- bzw. Offline-Schalten einer cPCI-Netzwerkschnittstelle (IPMP)

▼ So nehmen Sie eine cPCI-Netzwerkschnittstelle (IPMP) offline und entfernen sie

1. Rufen Sie Gruppennamen, Testadresse und Schnittstellenindex ab, indem Sie folgenden Befehl eingeben.

```
# ifconfig Schnittstelle
```

Beispiel: `ifconfig hme0`

2. Verwenden Sie den Befehl `if_mpadm(1M)` wie folgt:

```
# if_mpadm -d Schnittstelle
```

Durch diesen Befehl wird die Schnittstelle offline genommen und deren Failover-Adresse an eine andere aktive Schnittstelle der Gruppe übergeben. Wenn sich die Schnittstelle bereits im Failed-Status befindet, stellen Sie mit diesem Schritt lediglich sicher, dass die Schnittstelle offline ist.

3. (Optional) Deaktivieren Sie mithilfe einer Unplumb-Operation die Schnittstelle.

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie die Schnittstelle mithilfe von DR später automatisch neu konfigurieren möchten.

4. Entfernen Sie die Schnittstellenkarte.

Genaue Informationen finden Sie in der Man-Page `cfgadm(1M)` und im *Sun Fire 6800, 4810, 4800, and 3800 Systems Dynamic Reconfiguration User Guide*.

▼ So hängen Sie eine cPCI-Netzwerkschnittstelle (IPMP) ein und bringen diese online

1. Installieren Sie die Schnittstellenkarte.

Genaue Informationen finden Sie in der Man-Page `cfgadm(1M)` und im *Sun Fire 6800, 4810, 4800, and 3800 Systems Dynamic Reconfiguration User Guide*.

Nachdem die Schnittstellenkarte installiert ist, wird sie mit den Einstellungen der Hostname-Konfigurationsdatei (`/etc/hostname.Schnittstelle`, wobei *Schnittstelle* einen Wert wie `hme1` oder `qfe2` darstellt) automatisch konfiguriert.

Dadurch wird der Daemon `in.mpathd` zur Fortsetzung seiner Diagnose und der Erkennung von Reparaturen veranlasst. Schließlich bewirkt `in.mpathd`, dass die ursprünglichen IP-Adressen wieder dieser Schnittstelle zugeordnet werden. Die Schnittstelle sollte jetzt online und für die Verwendung unter IPMP bereit sein.

Hinweis – Wenn die Schnittstelle nicht deaktiviert (unplumb) und vor einem Aushängvorgang in den Status OFFLINE versetzt wurde, wird sie durch den hier beschriebenen Installationsvorgang nicht automatisch konfiguriert. Um die Schnittstelle auf den Status ONLINE zurückzusetzen und ihre IP-Adresse nach der physikalischen Installation wieder zuzuweisen, geben Sie folgenden Befehl ein:

```
if_mpadm -r Schnittstelle.
```

Ruhezustand des Betriebssystems

Dieser Abschnitt befasst sich mit permanentem Speicher und die Voraussetzungen für einen Ruhezustand des Betriebssystems beim Zurücksetzen der Konfiguration eines Systems, das über permanenten Speicher verfügt.

Um schnell herauszufinden, ob eine Platine über permanenten Speicher verfügt, führen Sie als Superuser folgenden Befehl aus:

```
# cfdm -av | grep permanent
```

Das System antwortet dann mit einer Ausgabe ähnlich der folgenden, die die Systemplatine 0 (Null) beschreibt:

```
N0.SB0::memory connected configured ok base address 0x0, 4194304  
KBytes total, 668072 KBytes permanent
```

Permanenter Speicher ist der Ort, an dem der Solaris Kernel und seine Daten abgelegt sind. Der Kernel kann nicht auf die gleiche Art und Weise aus dem Speicher freigegeben werden wie Benutzerprozesse Speicher auf anderen Platinen freigeben, wenn Sie ein Paging zum Swap-Gerät durchführen. Stattdessen verwendet `cfdm` für die Freigabe von Speicher die Technik des Kopierens und Umbenennens. Der erste Schritt in einer Kopieren/Umbenennen-Aktion ist das Stoppen aller Speicheraktivitäten auf dem System.

Dazu werden alle E/A-Operationen und die Thread-Aktivität angehalten. Diesen Vorgang bezeichnet man auch als *quiescence* (Ruhezustand). Dabei wird das System praktisch eingefroren und reagiert nicht auf externe Events wie Netzwerkpakete. Die Dauer des Ruhezustands hängt von zwei Faktoren ab: wie viele E/A-Geräte und Threads gestoppt werden müssen und wie viel Speicher kopiert werden muss. Üblicherweise bestimmt die Anzahl der E/A-Geräte die erforderliche Ruhezustands-Zeit, da sie angehalten und wieder gestartet werden müssen. Ein normaler Ruhezustands-Status dauert im Allgemeinen länger als 2 Minuten.

Da ein Ruhezustand größere Auswirkungen zur Folge hat, fordert `cfdm` vor der Implementierung des Ruhezustands eine Bestätigung an. Wenn Sie Folgendes eingeben:

```
# cfdm -c unconfigure N0.SB0
```


Antwortet das System mit einem Bestätigungsprompt:

```
System may be temporarily suspended, proceed (yes/no)?
```

Wenn Sie Sun Management Center für die DR-Operation verwenden, wird der Prompt in einem Popup-Fenster angezeigt.

Geben Sie `Yes` ein, um zu bestätigen, dass die Auswirkungen des Ruhezustands akzeptabel sind und fahren Sie fort.

Software-Fehler in der dynamischen Rekonfiguration

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht und Sun Bug-ID-Nummern der wichtigsten Fehler, die beim Testen der dynamischen Rekonfiguration (DR) aufgetreten sind. Diese Liste ist nicht vollständig.

Seit der letzten Version behobene Fehler

- DR-Operationen hängen sich nach einigen Schleifen auf, wenn gleichzeitig die CPU-Leistungsregelung ausgeführt wird (Bug-ID 4114317)
- Der Testfall `libcfgadm_031_040` stürzt bei `fc_request_cv ab` (Bug-ID 4633009)
- DR- und PPP-Dämonen können nicht gleichzeitig ausgeführt werden (Bug-ID 4638018)

Bekannte Fehler der Dynamic Reconfiguration

- SBM verursacht manchmal einen Systemabsturz während DR-Operationen (Bug-ID 4506562)

Beschreibung: Es kann ein Systemabsturz auftreten, wenn ein Systemplatine mit CPUs entfernt wird, während der Solaris Bandwidth Manager (SBM) läuft.

Lösung: Installieren Sie den SBM nicht auf Systemen, die für DR-Operationen verwendet werden und führen Sie keine DR-Operationen für CPU-Systemplatinen auf Systemen aus, auf denen SBM installiert ist.

- DR hängt sich bei der Konfigurationsoperation mit IB-Platine mit `vxdmpadm policy=check_all` auf (Bug-ID 4509462)

Beschreibung: Eine DR-Konfigurationsoperation hängt sich bei einer IBx (E/A) Platine nach einigen erfolgreichen Wiederholungen auf. Dies tritt auf, wenn die DR-Operation gleichzeitig mit dem DMP-Daemon ausgeführt wird, der die Richtlinie `check_all` mit einem Zeitintervall ausführt.

Lösung: Installieren Sie VM 3.2 Patch01.

- Das Plugin `cfgadm_sbd` in Multithreaded-Umgebungen ist beschädigt (Bug-ID 4498600)

Beschreibung: Wenn ein Multithreaded-Client der Bibliothek `cfgadm` gleichzeitig mehrere `sbd` Anforderungen startet, hängt sich das System vielleicht auf.

Lösung: Keine. Zur Zeit gibt es keine Anwendungen, die ein Multithreaded-Verfahren der Bibliothek `cfgadm` implementieren.

- `unconfig` für CPU-/Speicherplatine dauert sehr lange, wenn Oracle/TPCC aktiv ist (Bug-ID 4632219)

Auf Systemen mit Oracle/TPCC kann die dynamische Dekonfiguration von CPU-/Speicherplatten außerordentlich lange dauern (bis zu 8 Stunden) und kann außerdem die Oracle-Geschwindigkeit negativ beeinflussen.

Lösung: Führen Sie bei laufendem Oracle/TPCC keine Operationen zur dynamischen Dekonfiguration von CPU-/Speicherplatten durch.

Offene Aspekte bei Sun Enterprise Midrange-Systemen

Dieses Kapitel enthält die neuesten Informationen für Sun Enterprise Systeme (darunter SunEnterprise 6500, 6000, 5500, 5000, 4500, 4000, 3500 und 3000 Systeme), auf denen Solaris 9 8/03 ausgeführt wird.

Die Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 unterstützt auch alle CPU-/Speicherplatinen und die meisten E/A-Platinen der o.a. Systeme.

Dynamic Reconfiguration bei Sun Enterprise 6x00-, 5x00-, 4x00- und 3x00-Systemen

In diesem Abschnitt finden Sie die neuesten Informationen zur dynamischen Rekonfiguration (DR) für Sun Enterprise 6x00-, 5x00-, 4x00- und 3x00-Systeme unter der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03. Eine detaillierte Beschreibung der dynamischen Rekonfiguration bei Sun Enterprise-Servern finden Sie im Handbuch *Dynamic Reconfiguration User's Guide for Sun Enterprise 3x00/4x00/5x00/6x00 Systems*.

Die Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 bietet Unterstützung für CPU-/Speicherplatinen und die meisten E/A-Platinen in Sun Enterprise 6x00-, 5x00-, 4x00- und 3x00-Systemen.

Unterstützte Hardware

Bevor Sie fortfahren, müssen Sie sicherstellen, dass das System die dynamische Rekonfiguration unterstützt. Wenn die folgende Meldung auf der Konsole oder in den Konsolenprotokollen erscheint, basiert die Hardware auf einem älteren Design und unterstützt die dynamische Rekonfiguration nicht.

```
Hot Plug not supported in this system
```

Die unterstützten E/A-Platinen sind im Abschnitt „Solaris 8“ auf der folgenden Website aufgeführt:

<http://sunsolve5.sun.com/sunsolve/Enterprise-dr>

E/A-Platinen des Typs 2 (Grafik), des Typs 3 (PCI) und des Typs 5 (Grafik und SOC+) werden zur Zeit nicht unterstützt.

Hinweise zur Software

▼ So aktivieren Sie die dynamische Rekonfiguration

In der Datei `/etc/system` müssen zwei Variablen gesetzt werden, um die dynamische Rekonfiguration zu aktivieren, und eine weitere Variable muss gesetzt werden, um das Entfernen von CPU-/Speicherplatinen zu ermöglichen.

1. **Melden Sie sich als Superuser an.**
2. **Um die dynamische Rekonfiguration zu aktivieren, fügen Sie die folgenden zwei Zeilen in die Datei `/etc/system` ein:**

```
set pln:pln_enable_detach_suspend=1
set soc:soc_enable_detach_suspend=1
```

3. **Um das Entfernen von CPU-/Speicherplatinen zu ermöglichen, fügen Sie die folgende Zeile in die Datei `/etc/system` ein:**

```
set kernel_cage_enable=1
```

Indem Sie diese Variable setzen, ermöglichen Sie die Speicherdekonfiguration.

4. **Starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden.**

Quiesce-Test

Auf einem großen System kann die Ausführung des `quiesce-test`-Befehls (`cfgadm -x quiesce-test sysctrl0:slotNummer`) eine Minute dauern. In dieser Zeit werden keine Meldungen ausgegeben, sofern `cfgadm` keine inkompatiblen Treiber findet. Dieses Verhalten ist normal.

Liste der deaktivierten Platinen

Wenn eine Platine in der Liste der deaktivierten Platinen aufgeführt ist, wird bei dem Versuch, diese Platine anzuschließen, eine Fehlermeldung ausgegeben:

```
# cfgadm -c connect sysctrl0:slotNummer  
cfgadm: Hardware specific failure: connect failed: board is  
disabled: must override with [-f][-o enable-at-boot]
```

- Um die Platine anzuschließen, obwohl sie deaktiviert ist, verwenden Sie den Befehl `cfgadm` mit der Option `-f` oder der Aktivierungsoption (`-o enable-at-boot`):

```
# cfgadm -f -c connect sysctrl0:slotNummer
```

```
# cfgadm -o enable-at-boot -c connect sysctrl0:slotNummer
```

- Um alle Platinen aus der Liste der deaktivierten Platinen zu entfernen, setzen Sie die Variable `disabled-board-list` mit dem folgenden Systembefehl auf Null:

```
# eeeprom disabled-board-list=
```

- An der OpenBoot-Eingabeaufforderung verwenden Sie zu diesem Zweck statt dessen den folgenden OpenBoot PROM-Befehl:

```
OK set-default disabled-board-list
```

Weitere Informationen über das Setzen der Variablen `disabled-board-list` finden Sie unter „Specific NVRAM Variables“ im Handbuch *Platform Notes: Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00, and 6x00 Systems* in der Dokumentation zu dieser Version.

Liste des deaktivierten Speichers

Weitere Informationen zum Setzen der OpenBoot PROM-Variablen `disabled-memory-list` finden Sie unter „Specific NVRAM Variables“ im Dokument *Platform Notes: Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00, and 6x00 Systems in der Dokumentation zu dieser Version*.

Entladen von nicht zum Detaching geeigneten Treibern

Sollte es erforderlich sein, Treiber zu entladen, die beim Detaching Probleme bereiten könnten, ermitteln Sie mit der Befehlszeile `modinfo (1M)` die Modul-IDs der Treiber. Diese können Sie dann im Befehl `modunload (1M)` zum Entladen der Treiber verwenden, die beim Detaching Probleme verursachen können.

Speicher-Interleaving

Eine Speicherplatine oder CPU-/Speicherplatine mit aktiviertem Speicher-Interleaving kann nicht dynamisch dekonfiguriert werden.

- **Um zu ermitteln, ob das Speicher-Interleaving aktiviert ist, verwenden Sie den Befehl `prtdiag` oder `cfgadm`.**
- **Um DR-Operationen bei CPU-/Speicherplatinen zu ermöglichen, setzen Sie die NVRAM-Eigenschaft `memory-interleave` auf `min`.**

Weitere Informationen zum Speicher-Interleaving finden Sie unter „[Speicher-Interleaving nach einem schwerwiegenden Zurücksetzen falsch eingestellt \(Bug-ID 4156075\)](#)“ auf Seite 55 und unter „[DR: Dekonfiguration einer CPU-/Speicherplatine mit aktiviertem Speicher-Interleaving ist nicht möglich \(Bug-ID 4210234\)](#)“ auf Seite 55.

Fehlgeschlagener Selbsttest während einer Connect-Operation

Wenn während einer DR Connect-Operation die Fehlermeldung „`cfgadm: Hardware specific failure: connect failed: firmware operation error`“ angezeigt wird, entfernen Sie die Platine möglichst bald aus dem System. Der Selbsttest der Platine ist fehlgeschlagen, und durch das Entfernen dieser Platine vermeiden Sie mögliche Rekonfigurationsprobleme beim nächsten Systemstart.

Wenn Sie die fehlgeschlagene Operation sofort erneut ausführen wollen, müssen Sie die Platine zunächst entfernen und dann wieder einsetzen. Andernfalls lässt der Status der Platine keine weiteren Operationen zu.

Bekannte Fehler

Die folgende Liste unterliegt ständigen Änderungen. Die neuesten Informationen zu Fehlern und Patches finden Sie unter:

<http://sunsolve5.sun.com/sunsolve/Enterprise-dr>.

Speicher-Interleaving nach einem schwerwiegenden Zurücksetzen falsch eingestellt (Bug-ID 4156075)

Nach Neustart eines Sun Enterprise x500-Servers wegen schwerwiegenden Fehlers befindet sich das Speicher-Interleaving in einem fehlerhaften Status. Alle folgenden DR-Operationen schlagen fehl. Das Problem tritt nur auf, wenn das Speicher-Interleaving auf min gesetzt ist.

Lösung: Es gibt die zwei unten genannten Möglichkeiten.

- **Zum Beheben des Problems, nachdem es aufgetreten ist, setzen Sie das System an der Eingabeaufforderung OK manuell zurück.**
- **Um das Problem zu vermeiden, setzen Sie die NVRAM-Eigenschaft `memory-interleave` auf max.**

Dies aktiviert das Speicher-Interleaving bei jedem Systemstart. Diese Möglichkeit ist jedoch unter Umständen nicht geeignet, denn eine Speicherplatine mit aktiviertem Speicher-Interleaving kann nicht dynamisch dekonfiguriert werden (siehe „[DR: Dekonfiguration einer CPU-/Speicherplatine mit aktiviertem Speicher-Interleaving ist nicht möglich \(Bug-ID 4210234\)](#)“ auf Seite 55).

DR: Dekonfiguration einer CPU-/Speicherplatine mit aktiviertem Speicher-Interleaving ist nicht möglich (Bug-ID 4210234)

Eine CPU-/Speicherplatine mit aktiviertem Speicher-Interleaving kann nicht dekonfiguriert werden.

Wenn Sie eine CPU-Platine mit Hauptspeicher oder eine reine Hauptspeicherplatine dekonfigurieren und danach vom System trennen wollen, muss der Speicher zunächst dekonfiguriert werden. Wenn für den Speicher auf der Platine jedoch das Speicher-Interleaving mit Speicher auf anderen Platinen aktiviert ist, kann der Speicher nicht dynamisch dekonfiguriert werden.

Ob das Speicher-Interleaving aktiviert ist, können Sie mit dem Befehl `prtdiag` oder `cfgadm` überprüfen.

Lösung: Fahren Sie das System herunter, bevor Sie an der Platine Wartungsarbeiten vornehmen und starten Sie es danach neu. Sollen zukünftig DR-Operationen mit der CPU-/Speicherplatine möglich sein, muss die NVRAM-Eigenschaft `memory-interleave` auf `min` gesetzt sein. Weitere relevante Informationen zum Speicher-Interleaving finden Sie unter „[Speicher-Interleaving nach einem schwerwiegenden Zurücksetzen falsch eingestellt \(Bug-ID 4156075\)](#)“ auf Seite 55.

DR: Dekonfiguration einer CPU-/Speicherplatine mit permanentem Speicher ist nicht möglich (Bug-ID 4210280)

Wenn Sie eine CPU-Platine mit Hauptspeicher oder eine reine Hauptspeicherplatine dekonfigurieren und danach vom System trennen wollen, muss der Speicher zunächst dekonfiguriert werden. Manche Speicherbereiche können zur Zeit jedoch nicht neu zugewiesen werden. Solche Speicherbereiche sind permanent.

Permanenter Speicher auf einer Platine ist in der `cfgadm`-Statusanzeige als „permanent“ gekennzeichnet:

```
# cfgadm -s cols=ap_id:type:info
Ap_Id Type Information
ac0:bank0 memory slot3 64Mb base 0x0 permanent
ac0:bank1 memory slot3 empty
ac1:bank0 memory slot5 empty
ac1:bank1 memory slot5 64Mb base 0x40000000
```

In diesem Beispiel befindet sich auf der Platine in Steckplatz 3 permanenter Speicher. Die Platine kann also nicht entfernt werden.

Lösung: Fahren Sie das System herunter, bevor Sie an der Platine Wartungsarbeiten vornehmen und starten Sie es danach neu.

cfgadm Disconnect schlägt fehl, wenn cfgadm-Befehle gleichzeitig ausgeführt werden (Bug-ID 4220105)

Wenn für eine Platine ein cfgadm-Prozess läuft, schlägt der Versuch, gleichzeitig eine zweite Platine zu trennen, fehl.

Eine cfgadm Disconnect-Operation schlägt fehl, wenn ein weiterer cfgadm-Prozess bereits für eine andere Platine läuft. Die folgende Meldung wird ausgegeben:

```
cfgadm: Hardware specific failure: disconnect failed: nexus error  
during detach: Adresse
```

Lösung: Führen Sie immer nur eine cfgadm-Operation aus. Wenn eine cfgadm-Operation für eine Platine läuft, warten Sie, bis diese abgeschlossen ist, bevor Sie eine cfgadm Disconnect-Operation für eine zweite Platine starten.

Drain und/oder Detach sind bei Sun Enterprise Server-Platinen mit QFE-Karten nicht möglich (Bug-ID 4231845)

Wenn ein Server als Boot-Server für Clients der Intel Plattform konfiguriert wird, die auf Solaris 2.5.1 basieren, laufen mehrere rpld-Jobs, unabhängig davon, ob die Geräte benutzt werden. Aufgrund dieser aktiven Verweise können solche Geräte mit DR-Operationen nicht abgehängt werden.

Lösung: Führen Sie eine DR Detach-Operation durch:

1. **Entfernen Sie das Verzeichnis /rplboot, oder benennen Sie es um.**
2. **Fahren Sie die NFS-Dienste mit dem folgenden Befehl herunter:**

```
# sh /etc/init.d/nfs.server stop
```

3. **Führen Sie die DR Detach-Operation aus.**
4. **Starten Sie die NFS-Dienste mit dem folgenden Befehl:**

```
# sh /etc/init.d/nfs.server start
```


Versionshinweise zum Sun Enterprise 10000

Dieses Kapitel enthält die Versionshinweise für die folgenden Funktionen der Sun Enterprise 10000 Server: Dynamic Reconfiguration (DR), InterDomain Networks (IDNs) und die Betriebsumgebung Solaris auf Sun Enterprise 10000-Domains.

Dynamische Rekonfiguration

DR-Modell 3.0

Auf Sun Enterprise 10000-Domains mit Solaris 9 8/03 muss das DR-Modell 3.0 verwendet werden. Der Begriff DR-Modell 3.0 bezieht sich auf DR-Funktionalität, die zur Ausführung von DR-Operationen auf dem SSP die folgenden Befehle verwendet:

- `addboard(1M)`
- `moveboard(1M)`
- `deleteboard(1M)`
- `showdevices(1M)`
- `refgadm(1M)`

Zusätzlich dazu können Sie auf Domains zum Abrufen von Statusinformationen den Befehl `cfgadm(1M)` ausführen. Beachten Sie, dass das DR-Modell 3.0 zum Koordinieren von DR-Operationen mit anderen Anwendungsprogrammen, die auf einer Domain ausgeführt werden, auch eine Schnittstelle zu Reconfiguration Coordination Manager (RCM) besitzt.

Hinweis – Das DR-Modell 3.0 ist das einzige Modell, das von Solaris 9 8/03 unterstützt wird. Einzelheiten zum DR-Modell 3.0 erhalten Sie im Dokument *Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration User Guide* (Bestellnummer 816-3627-10).

Allgemeines

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Hinweise zu DR auf dem Sun Enterprise 10000-Server. Vor einem Versuch, DR zu installieren oder zu konfigurieren, sollten Sie diesen Abschnitt unbedingt lesen.

DR und gebundene Benutzerprozesse

In der Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 trennt DR nicht mehr automatisch Benutzerprozesse von CPUs, die abgehängt werden. Die Benutzer müssen diesen Vorgang jetzt selbst ausführen, bevor sie eine Detach-Operation ausführen. Der Drain-Vorgang schlägt fehl, wenn CPUs mit gebundenen Prozessen gefunden werden.

Die Aktivierung von DR 3.0 erfordert in bestimmten Situationen einen zusätzlichen Arbeitsschritt (Bug-ID 4507010)

Wenn Sie auf einer Domain ein Upgrade oder eine Neuinstallation der Solaris Betriebsumgebung durchführen, bevor Sie das SSP auf Version 3.5 aufrüsten, wird die Domain für DR 3.0 nicht korrekt konfiguriert.

Lösung: Führen Sie als superuser folgenden Befehl auf der Domain aus, nachdem das SSP auf Version 3.5 aufrüstet wurde. Diese Lösung muss erst angewendet werden, wenn DR 3.0 auf der Domain aktiviert ist.

```
# devfsadm -i ngdr
```

InterDomain-Netzwerke (IDN)

Allgemeines

Um eine Domain in ein IDN einzubinden, müssen alle Platinen dieser Domain mit aktivem Speicher mindestens über eine aktive CPU verfügen.

Die Betriebsumgebung Solaris

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu allgemeinen Problemen, bekannten Fehlern und Patches sowie sonstige Hinweise zur Version Solaris 9 8/03 auf dem Sun Enterprise 10000-Server.

Allgemeines

Dynamische Rekonfiguration (DR) und InterDomain-Netzwerke werden in Solaris 9 8/03 unterstützt.

Hinweis – Vor dem Beginn einer Neuinstallation von Solaris 9 8/03 bzw. einer Aktualisierung auf Solaris 9 8/03 in einer Sun Enterprise 10000-Domain müssen Sie auf Ihrem System Service Processor SSP 3.5 installieren. SSP 3.5 unterstützt die Betriebsumgebung Solaris 9 8/03 auf Sun Enterprise 10000-Domains.



Vorsicht – Verwenden Sie nicht die Solaris 9 8/03 Installations-CD, da diese nicht für Installationen/Upgrades der Solaris Betriebsumgebung auf dem Sun Enterprise 10000 Server eingesetzt wird. Beginnen Sie die Installation mit der ersten der beiden Solaris 9 8/03-Software-CDs. Sie können die im Dokument *Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 Installation Guide and Release Notes* beschriebenen Installationsanweisungen ausführen. Anstatt der Solaris 8 10/01-CDs müssen Sie jedoch die Solaris 9 8/03-Software-CDs verwenden.

Solaris 9 8/03 und die Größe von Boot-Plattenpartitionen

Wenn Sie die Betriebsumgebung von Solaris 2.6 auf Solaris 9 8/03 aufrüsten und das im *SMCC Hardware-Plattform-Handbuch Solaris 2.6* vorgeschlagene Partitions-Layout verwenden, sind die Partitionen möglicherweise zu klein für das Upgrade. Die Partition `/usr` muß zum Beispiel mindestens 653 MB umfassen. Wenn `/usr` für das Upgrade zu klein ist, verwendet `suninstall` den DSR-Modus (Dynamic Space Reallocation), um den Speicherplatz der Festplattenpartitionen neu zuzuweisen.

DSR berechnet dabei möglicherweise ein Partitions-Layout, das für einige Systeme nicht zulässig ist. So wählt DSR zum Beispiel möglicherweise Partitionen aus, die DSR als unbenutzt erkennt (Nicht-UFS-Partitionen, die Raw-Daten oder andere Typen von Dateisystemen enthalten). Wenn DSR eine benutzte Partition auswählt, können Daten verloren gehen. Sie müssen daher den aktuellen Status der Partitionen kennen, die DSR verwenden will, bevor Sie DSR mit der Neuzuweisung der Festplattenpartitionen fortfahren lassen.

Wenn DSR ein zulässiges Layout vorschlägt und Sie die Neuzuweisung bestätigen, ändert DSR die betroffenen Dateisysteme, und die Aufrüstung wird fortgesetzt. Wenn jedoch kein für Ihr System zulässiges Layout vorgeschlagen wird, müssen Sie das Boot-Gerät eventuell von Hand neu partitionieren oder eine Neuinstallation durchführen.

OpenBoot PROM-Variablen

Bevor Sie den Befehl `boot net` an der OpenBoot PROM-Eingabeaufforderung (`ok`) eingeben, müssen Sie überprüfen, ob die Variable `local-mac-address?` auf *false* gesetzt ist (werkseitige Standardeinstellung). Ist die Variable auf *true* gesetzt, müssen Sie sicherstellen, daß dieser Wert für die lokale Konfiguration geeignet ist.



Vorsicht – Wenn `local-mac-address?` auf *true* gesetzt ist, kann die Domain möglicherweise nicht erfolgreich über das Netzwerk gestartet werden.

In einem `netcon(1M)`-Fenster können Sie den folgenden Befehl an der OpenBoot PROM-Eingabeaufforderung eingeben, um die Werte der OpenBoot PROM-Variablen anzuzeigen:

```
ok printenv
```

▼ So setzen Sie die Variable `local-mac-address?`

1. Wenn die Variable auf *true* gesetzt ist, setzen Sie sie mit dem Befehl `setenv` auf *false*.

```
ok setenv local-mac-address? false
```

Lizenzvertrag für Sun Management Center

Neue Bestimmungen des Lizenzvertrages

In diesem Abschnitt finden Sie den neuesten Binärsoftware-Lizenzvertrag für Sun Management Center 3.0 und dessen Zusatzmodule. Die hier aufgeführten Informationen ersetzen frühere Versionen der Bestimmungen zu Sun Management Center 3.0.

Binärsoftware-Lizenzvertrag von Sun Microsystems Inc. für SUN MANAGEMENT CENTER 3.0 und SUN MANAGEMENT CENTER 3.0 -ZUSATZMODULE:

- Sun Management Center 3.0 Advanced Systems Monitoring
- Sun Management Center 3.0 Premier Management-Anwendungen
- Sun Management Center 3.0 System Reliability Manager
- Sun Management Center 3.0 Service Availability Manager

SUN LIZENZIERT HIERMIT DIE BEILIEGENDE BINÄRSOFTWARE IN MASCHINENLESBAREM FORMAT ZUSAMMEN MIT DER ZUGEHÖRIGEN DOKUMENTATION (NACHFOLGEND „SOFTWARE“ GENANNT) NUR UNTER DER BEDINGUNG; DASS DER KUNDE ALLE IN DIESEN LIZENZVERTRÄGEN ENTHALTENEN VEREINBARUNGEN UND BEDINGUNGEN AKZEPTIERT. LESEN SIE DIE VEREINBARUNGEN UND BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG; BEVOR SIE AUF DEN DATENTRÄGER; DER DAS SOFTWAREPAKET ENTHÄLT; ZUGREIFEN. DURCH ZUGREIFEN AUF DEN DATENTRÄGER; DER DAS SOFTWAREPAKET ENTHÄLT; AKZEPTIEREN SIE DIE BESTIMMUNGEN DIESER VERTRÄGE. WENN SIE AUF DIESE SOFTWARE AUF ELECTRONISCHEM WEGE ZUGREIFEN, MÜSSEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE „AKZEPTIEREN“ AM ENDE DIESER VERTRÄGE KLICKEN. FALLS SIE NICHT ALLE BESTIMMUNGEN AKZEPTIEREN; MÜSSEN SIE DIE UNGENUTZTE SOFTWARE UMGEHEND DEM HÄNDLER; BEI DEM SIE DIE SOFTWARE REWORBEN HABEN; GEGEN RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURÜCKGEBEN ODER; FALLS SIE DIE SOFTWARE AUF ELEKTRONISCHEM WEGE ERWORBEN HABEN; AUF DIE SCHALTFLÄCHE „ABLEHNEN“ AM ENDE DIESER VERTRÄGE KLICKEN:

LIZENZ ZUR EVALUIERUNG DER ZUSATZMODULE FÜR SUN MANAGEMENT CENTER 3.0: Falls Sie die anfallenden Lizenzgebühren für Sun Management Center 3.0 Advanced Systems Monitoring, Sun Management Center 3.0 Premier Management Applications, Sun Management Center 3.0 System Reliability Manager oder Sun Management Center 3.0 Service Availability Manager (jedes ein „Sun Management Center 3.0-Zusatzmodul“), gelten für die jeweiligen Sun Management Center 3.0-Zusatzmodule der Binärsoftware-Lizenzvertrag („Lizenzvertrag“), die zusätzlichen Bestimmungen zu Sun Management Center 3.0-Zusatzmodulen („ergänzende Bestimmungen“) und die Evaluierungsbestimmungen („Evaluierungsbestimmungen“), die alle nachfolgend aufgeführt sind. Für Sun Management Center 3.0-Zusatzmodule, für die keine Gebühren entrichtet wurden, werden der Lizenzvertrag, die ergänzenden Bestimmungen und die Evaluierungsbestimmungen zusammen als Evaluierungsvertrag („Evaluierungsvertrag“) bezeichnet.

LIZENZ ZUM KÄUFLICHEN ERWERBEN DER ZUSATZMODULE FÜR SUN MANAGEMENT CENTER 3.0: Wenn für Sun Management Center 3.0-Zusatzmodul die anfallenden Lizenzgebühren entrichtet wurden, gelten für diese Sun Management Center 3.0-Zusatzmodule nach dem Lizenzvertrag der hier aufgeführte Lizenzvertrag und die hier aufgeführten ergänzenden Bestimmungen für Sun Management Center 3.0-Zusatzmodule („ergänzende Bestimmungen“). Für solche Sun Management Center 3.0-Zusatzmodule, werden der Lizenzvertrag und die ergänzenden Bestimmungen zusammen als Vertrag („Vertrag“) bezeichnet.

LIZENZ ZUR VERWENDUNG SUN MANAGEMENT CENTER 3.0-SOFTWARE: Für Sun Management Center 3.0 gelten nach den ergänzenden Bestimmungen für Sun Management Center 3.0-Zusatzmodule der hier aufgeführte Lizenzvertrag und die hier aufgeführten ergänzenden Bestimmungen für Sun Management Center 3.0 („ergänzende Bestimmungen“). Für Sun Management Center 3.0 werden der Lizenzvertrag und die ergänzenden Bestimmungen für Sun Management Center 3.0 zusammen als Vertrag („Vertrag“) bezeichnet.

EVALUIERUNGSBESTIMMUNGEN

Falls für die Software keine anfallenden Lizenzgebühren entrichtet wurden, gelten die Bestimmungen des Evaluierungsvertrags. Diese Evaluierungsbestimmungen ergänzen bzw. modifizieren die Bestimmungen des Vertrages. Begriffe, die in diesen Evaluierungsbestimmungen nicht definiert wurden, haben die Bedeutung, die ihnen im nachfolgenden Vertrag bzw. in zur Software gehörenden Lizenzen zugewiesen ist.

1. EVALUIERUNGSLIZENZ. Sun bewilligt Ihnen für die Dauer von sechzig (60) Tagen nach dem Tag der Installation der Software auf Ihrem System eine nicht exklusive, nicht übertragbare, gebührenfreie und beschränkte Lizenz zur internen Nutzung der Software zur Evaluierung. Die Lizenz dient ausschließlich diesem Zweck. Diese Software darf weder teilweise noch vollständig an Dritte verkauft, vermietet, ausgeliehen oder anderweitig überlassen werden. Der Lizenznehmer darf die Software nicht für produktive oder kommerzielle Zwecke verwenden.

2. ZEITGEBER. Die Software kann einen Zeitgebermechanismus enthalten. Sie entbinden hiermit Sun von jeder Haftung für das Verhalten der Software bei Funktionen, die nicht der Evaluierung dienen.

3. VERTRAGSBEENDIGUNG UND/ODER ABLAUF DES EVALUIERUNGSZEITRAUMES. Nach Ablauf des Evaluierungszeitraumes (falls dieser nicht früher von Sun beendet wurde) müssen Sie die Nutzung der Software unverzüglich einstellen und diese von Ihrem System entfernen.

4. KEIN KUNDENDIENST. Sun stellt für die Software keinen Kundendienst und keine Upgrades bzw. Fehlerkorrekturen („Softwareaktualisierungen“) bereit. Falls Sun auf eigenen Entschluss Ihnen Softwareaktualisierungen zur Verfügung stellt, werden diese als Teil der Software betrachtet und unterliegen den Bestimmungen dieses Vertrages.

ZUSÄTZLICHE LIZENZBESTIMMUNGEN FÜR ZUSATZMODULE VON SUN MANAGEMENT CENTER 3.0

Diese ergänzenden Lizenzbestimmungen („ergänzende Lizenzbestimmungen“) ergänzen bzw. modifizieren die Bestimmungen des Binärsoftware-Lizenzvertrages. Beide werden nachfolgend zusammen als „Vertrag“ bezeichnet. Begriffe, die in diesen ergänzenden Bestimmungen nicht definiert sind, haben dieselben Bedeutungen, die ihnen im Vertrag zugewiesen sind. Diese ergänzenden Bestimmungen ersetzen alle nicht konsistenten bzw. einander widersprechenden Bestimmungen im Vertrag bzw. in anderen mit der Software mitgelieferten Lizenzvereinbarungen.

1. Warenzeichen und Logos. Zwischen Ihnen und Sun besteht Einvernehmen darüber, dass Sun Eigentümer der Warenzeichen SUN, SOLARIS, JAVA, JINI, FORTE und iPLANET und aller mit SUN, SOLARIS, JAVA, JINI, FORTE und iPLANET in Verbindung stehenden Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Logos und anderen Markennamen („Sun-Marken“) ist. Sie erklären sich bereit, die Bestimmungen zur Nutzung von Sun-Warenzeichen und Logos unter <http://www.sun.com/policies/trademarks> einzuhalten. Jede Nutzung von Sun-Marken ist nur zum Vorteil von Sun zulässig.

2. Quellcode. Die Software kann Quellcode enthalten, der ausschließlich für Referenzzwecke gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages zur Verfügung gestellt wird.

3. Vertragsbeendigung bei Verletzungen von Bestimmungen. Beide Parteien können diesen Vertrag umgehend beenden, falls die Software zur Verletzung von Vertragsbestimmungen bzw. intellektuellen Eigentumsrechten eingesetzt bzw. nach Meinung einer der beiden Parteien verwendet werden wird.

ZUSÄTZLICHE LIZENZBESTIMMUNGEN FÜR SUN MANAGEMENT CENTER 3.0

Diese ergänzenden Lizenzbestimmungen („ergänzende Lizenzbestimmungen“) ergänzen die Bestimmungen des Binärsoftware-Lizenzvertrages. Beide werden nachfolgend zusammen als „Vertrag“ bezeichnet. Gemäß Definition in Abschnitt 1 des Binärsoftware-Lizenzvertrages schließt der Begriff „Software“ ausschließlich die Sun Management Center 3.0-Software und die Softwarepakete iPlanet (tm) Web Server, FastTrack Edition sowie einige in Sun Management Center 3.0 enthaltene Softwaremodule von Drittanbietern ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Begriffe, die hier nicht definiert sind, haben dieselben Bedeutungen, die ihnen im Binärsoftware-Lizenzvertrag zugewiesen sind. Die ergänzenden Lizenzbestimmungen haben Vorrang vor allen nicht konsistenten bzw. einander widersprechenden Bestimmungen im Binärsoftware-Lizenzvertrag bzw. in der Software.

1. Allgemeine Nutzungsbeschränkungen für iPlanet-Produkte. Sie dürfen nur die mit Sun Management Center 3.0 mitgelieferte Kopie der iPlanet Web Server-Software zusammen mit der Sun Management Center 3.0-Software verwenden. Sie dürfen die mit Sun Management Center 3.0 mitgelieferte Kopie des Web-Servers bzw. andere mitgelieferte Softwarepakete von Drittanbietern nicht unabhängig von Sun Management Center 3.0 nutzen.

2. Beschränkungen für Datenbanken von Drittanbietern. Die Software enthält Datenbanken von Drittanbietern, die zur Unterstützung von Funktionen des Betriebssystems Solaris genutzt werden. Diese Datenbanksoftware von Drittanbietern darf nicht für andere Funktionen der Datenspeicherung verwendet werden. Weiterhin dürfen die Schnittstellen dieser Datenbanksoftware nicht von anderen Anwendungsprogrammen von Drittanbietern aufgerufen werden.

3. Software von Drittanbietern. Einige Module der Software werden mit Hinweisen und/oder Lizenzen andere Anbieter, die für die Nutzung dieser Softwaremodule gelten, ausgeliefert. Dazu gehört eine Readme-Datei namens Read-Me-License.

4. Warenzeichen und Logos. Zwischen Ihnen und Sun besteht Einvernehmen darüber, dass Sun Eigentümer der Warenzeichen SUN, SOLARIS, JAVA, JINI, FORTE und iPLANET und aller mit SUN, SOLARIS, JAVA, JINI, FORTE und iPLANET in Verbindung stehenden Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Logos und anderen Markennamen („Sun-Marken“) ist. Sie erklären sich bereit, die Bestimmungen zur Nutzung von Sun-Warenzeichen und Logos unter <http://www.sun.com/policies/trademarks> einzuhalten. Jede Nutzung von Sun-Marken ist nur zum Vorteil von Sun zulässig.

5. Quellcode. Die Software kann Quellcode enthalten, der ausschließlich für Referenzzwecke gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages zur Verfügung gestellt wird.

6. Vertragsbeendigung bei Verletzungen von Bestimmungen. Beide Parteien können diesen Vertrag umgehend beenden, falls die Software zur Verletzung von Vertragsbestimmungen bzw. intellektuellen Eigentumsrechten eingesetzt bzw. nach Meinung einer der beiden Parteien verwendet werden wird.

Bei Fragen sollten Sie sich in Verbindung setzen mit: Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA. (LFI#113569/Form ID#011801)

